

DS-3000 数据分析系统

噪声分析简易操作说明



小野测器

<http://www.onosokki.co.jp/CHN/chinese.htm>

DS-3000 数据分析系统

噪声分析操作说明

注意：本资料为 DS-3000 数据分析系统使用方法的参考辅助说明，详细内容请参阅随机附带的 DS-3000 数据分析系统使用说明资料。本资料与 DS-3000 数据分析系统使用说明资料如有出入之处，以 DS-3000 数据分析系统使用说明资料为准。

以下说明 DS-3000 数据分析系统，利用传声器及前置放大器 MI 系列或声级计作为传感器来进行的噪声分析的操作方法。

■ 系统构成

DS 用 USB 分析软件认证密钥接电脑

处理系统的连接

由 DS 主机与电脑通过相应配件连接组成。



传感器与处理系统的连接

DS-3000 可对应利用传声器或声级计，进行噪声测量分析。

1) 传声器及前置放大器 MI 系列使用时的连接方法

如使用传声器及前置放大器组合可不通过传感器放大器直接连接传感器到 DS 系统。

MI 系列传声器及前置放大器组合经通用 BNC 信号电缆直接连接到 CH2（通道 2）上。



MI 系列传声器及前置放大器组合



2) 声级计作为传感器使用时的连接方法

声级计的 AC 信号输出经 BNC 信号电缆连接 DS 系统

LA 系列声级计的 AC 信号输出经配套专用 BNC 信号电缆接到 CH2（通道 2）上。




LA-1400/4400
系列声级计



以上是使用 1 套传感器连接 DS 进行 1 通道噪声测量分析的连接方法。通常，MI 系列传声器及前置放大器组合，声级计可以与 DS 系统的输入单元中任意一个输入通道（1-4 通道，最


大 32 通道）相连接。

DS 主机及信号输入单元的各部名称

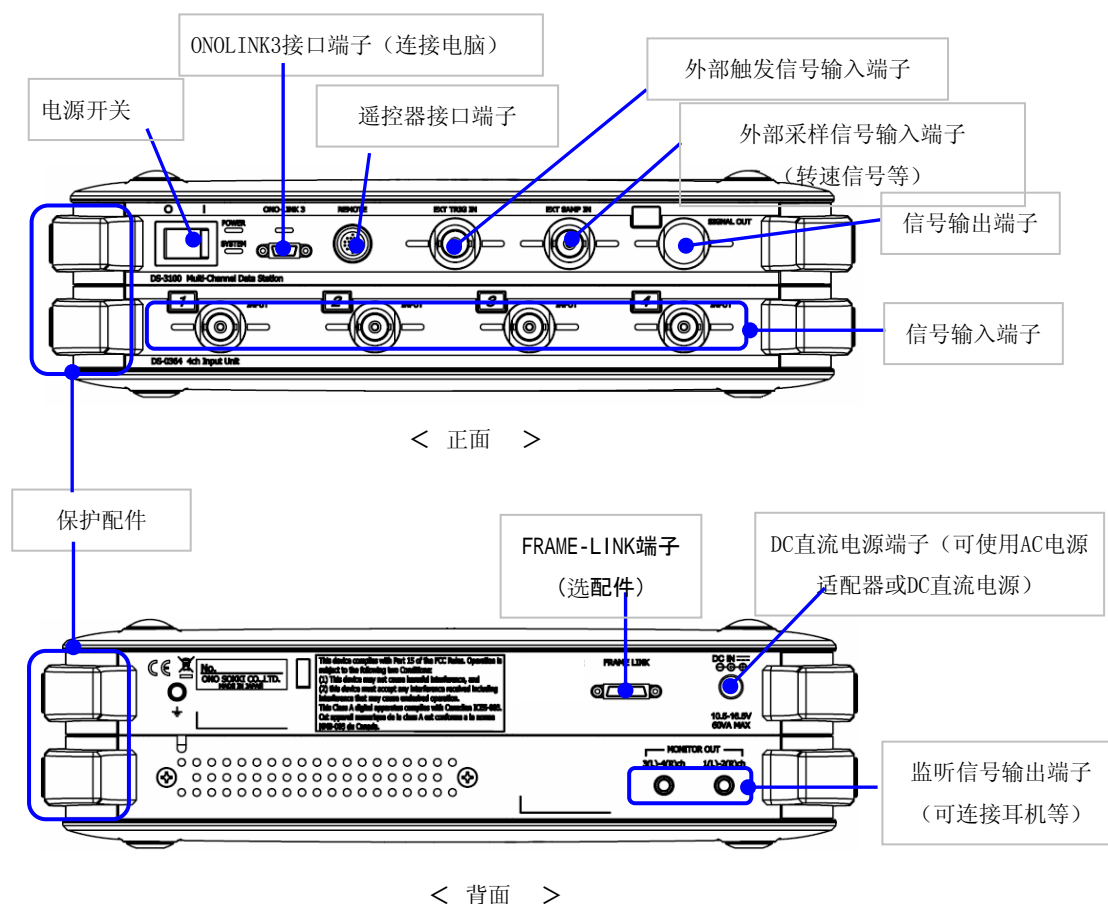

噪声测量时传感器的设置

进行噪声测量时通常使用传声器或声级计作为信号传感器，传声器或声级计可使用三脚架固定设置在被测物附近，传声器应指向被测物的方向。同时为了测量分析数据的比较，进行比较测量时，应确保传声器头部到被测物的距离一致。

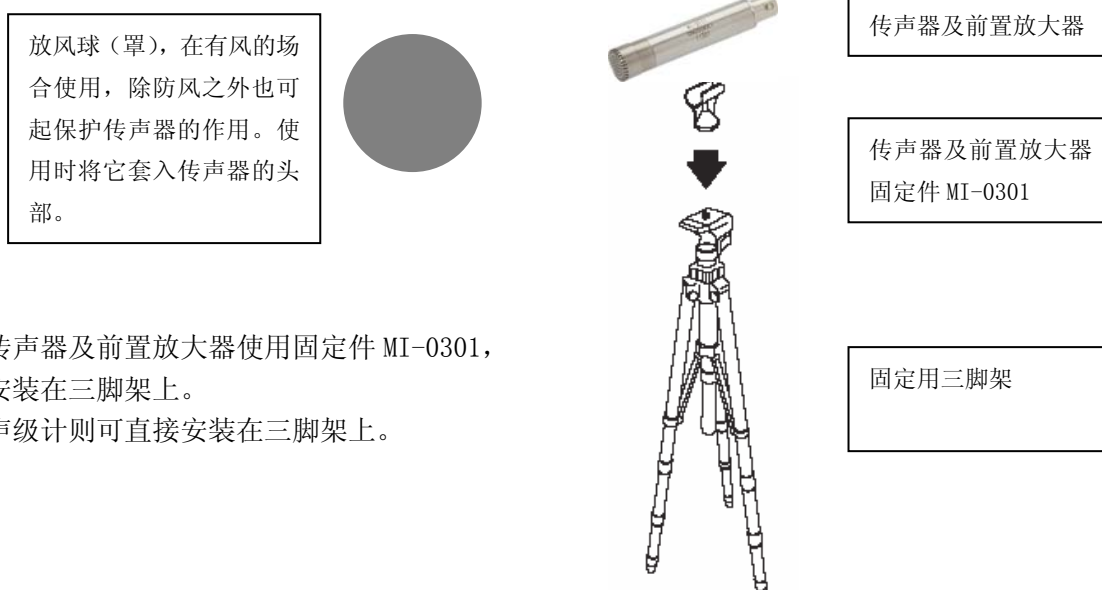

传声器及前置放大器使用固定件 MI-0301，安装在三脚架上。
声级计则可直接安装在三脚架上。


■ 操作说明流程

- 1 测试软件的起动
- 2 创建新测试项目
- 3 表示画面的设定
- 4 信号输入源的表示设定
- 5 输入通道 CCLD 的设定（使用传声器及前置放大器组合时）
- 6 测量分析的开始/停止
- 7 波形表示的 Y 轴表示形式
- 8 测量单位设定与校准
- 9 输入电压量程
- 10 测量分析频率量程范围
- 11 频率特性加权
- 12 功率谱的平均处理
- 13 Y 轴尺度表示
- 14 指示光标的表示与指示值
- 15 数值表的表示
- 16 3 维数据图形表示
- 17 倍频程数值的计算表示
- 18 数据保存
- 19 保存数据的读取表示
- 20 测量分析数据的比较
- 21 数据及波形画面的复制
- 22 测试项目的保存与读入
- 23 再起动机时的条件设定
- 24 测试的结束


■ 操作说明

1 测试软件的启动

启动电脑并接通 DS 的电源。点击电脑桌面上的 DS-0320 图标或由应用菜单中选择运行 DS-0320。

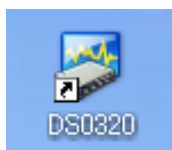



启动 DS-0320 后，电脑和测定 DS 单元连接正常时，测定 DS 单元内的继电器应发出响声。表示出以下画面。

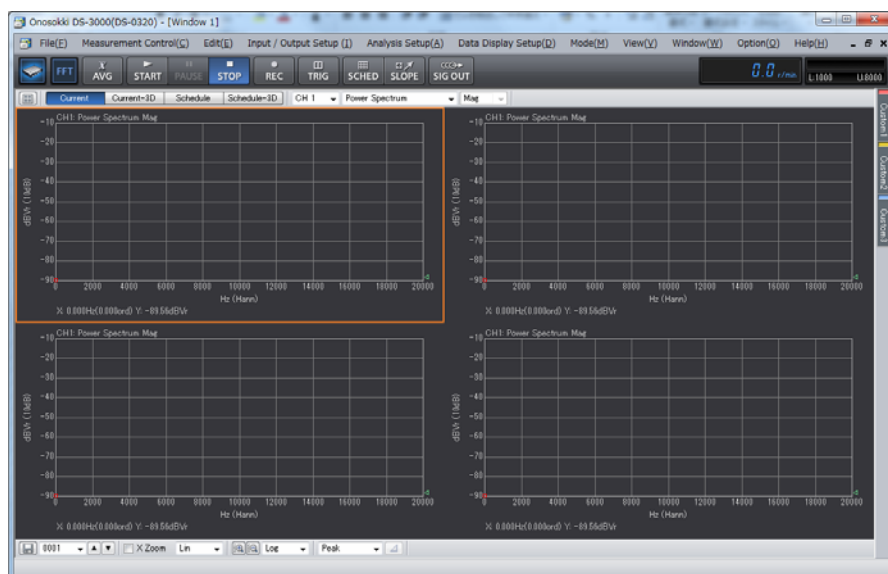


2 创建新测试项目

选择菜单的[View]-[Configuration]项。

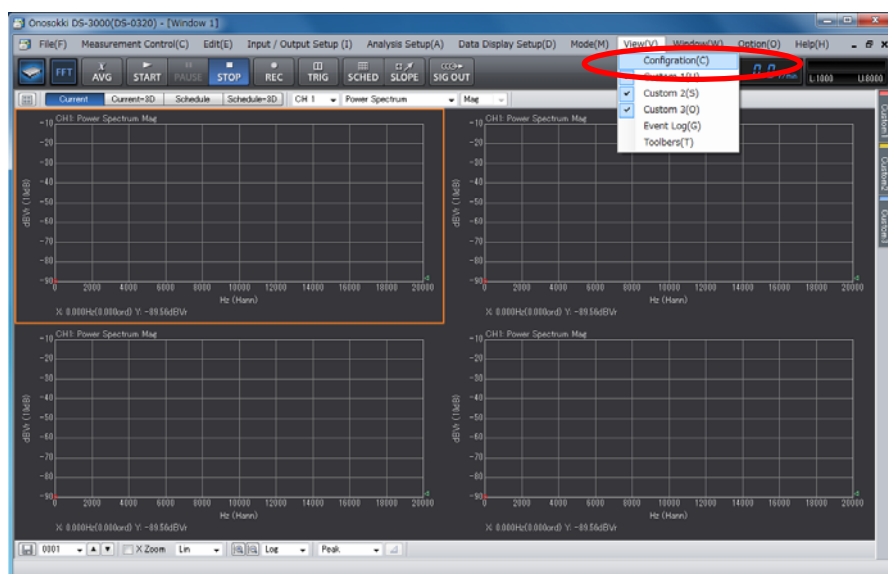

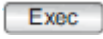
表示以下画面。点击[File]-[Project File]-[New Project]-[Exec]  键。


通过创建新测试项目，系统上现有的测试条件将被清除，所有测试条件都恢复到初期设定状态。

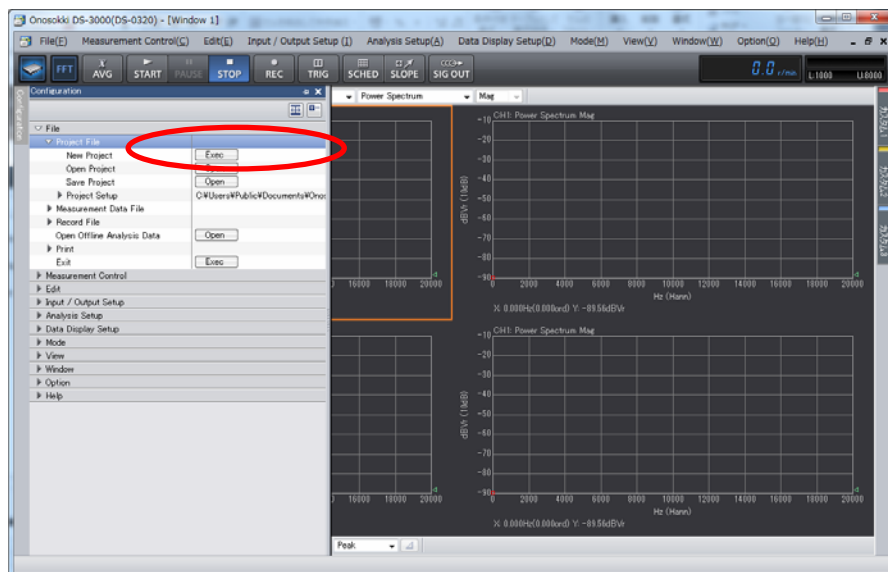


注意：当设定条件不需要初始化时可省略此操作。初始化后设定条件都变为初始值。


点击表示画面上的[START ]键，进入测量状态。 改变设定后的状态在显示画面上会更新，很容易确认设定的结果。

3 表示画面的设定

点击波形画面窗左上部的[]。并按下图表示选择上下 2 个方格。这样波形画面表示窗中将表示上下 2 个波形画面。

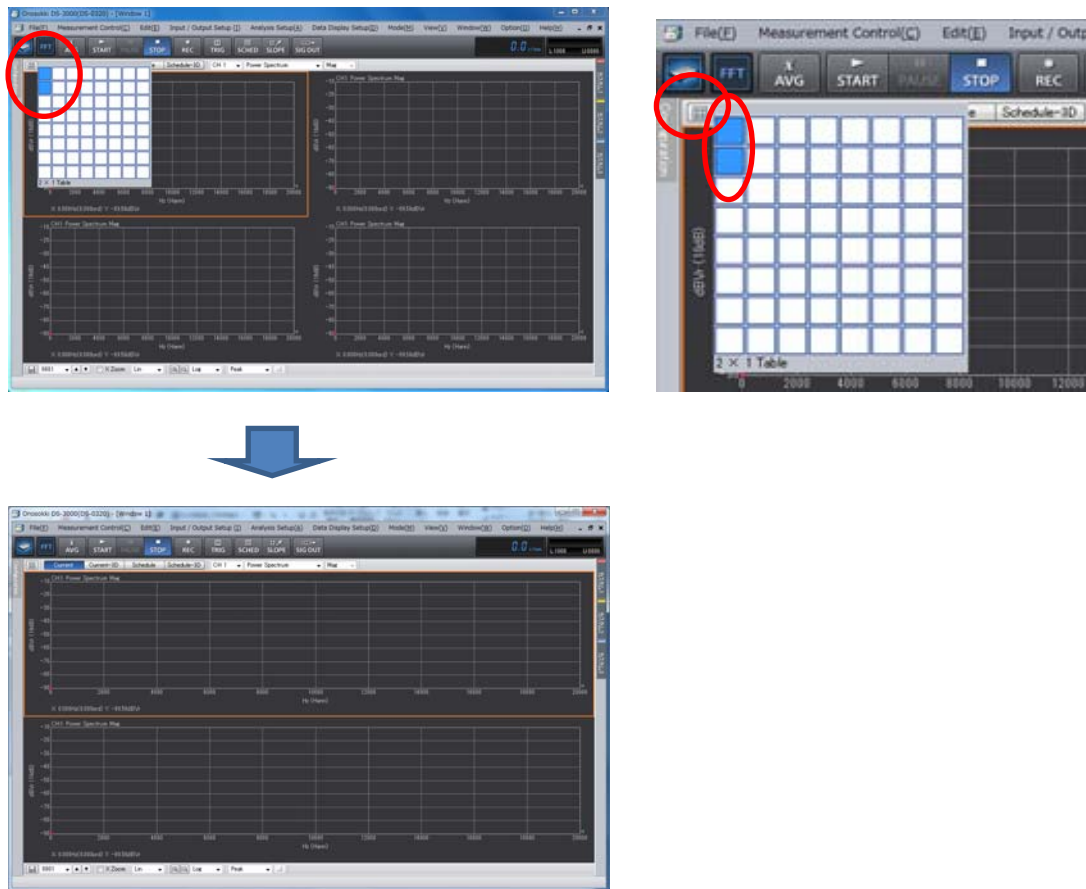


各表示波形的序号的排列，从左上方开始，由左到右，由上到下的顺序自动产生。通过点击[Configuration]窗内[Data Display Setup]-[Active Graph Number]项，可确认相应序号的波形表示。

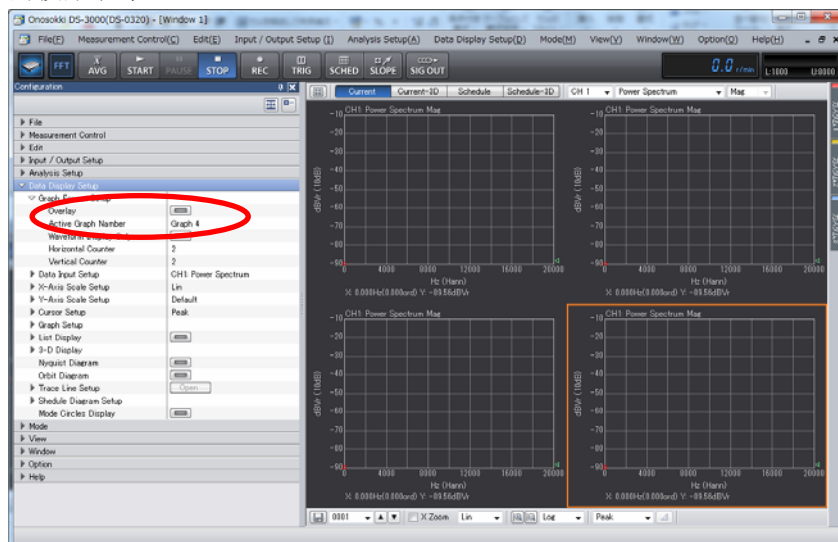


4 信号输入源的表示设定

在通道 2 (CH 2) 连接传感器进行设定时, 需通过设置信号输入源通道 2 的波形表示。在此设定 2 波形表示, 上部为通道 2 的[时间波形], 下部为通道 2 的[功率谱波形]。

- 1) 点击上部的波形表示部分。是该波形表示处于当前有效状态。
- 2) 在波形窗的上部信号输入源选择栏中选择[通道 2 CH2], 并在波形选择栏中选择[时间波形 Time]。

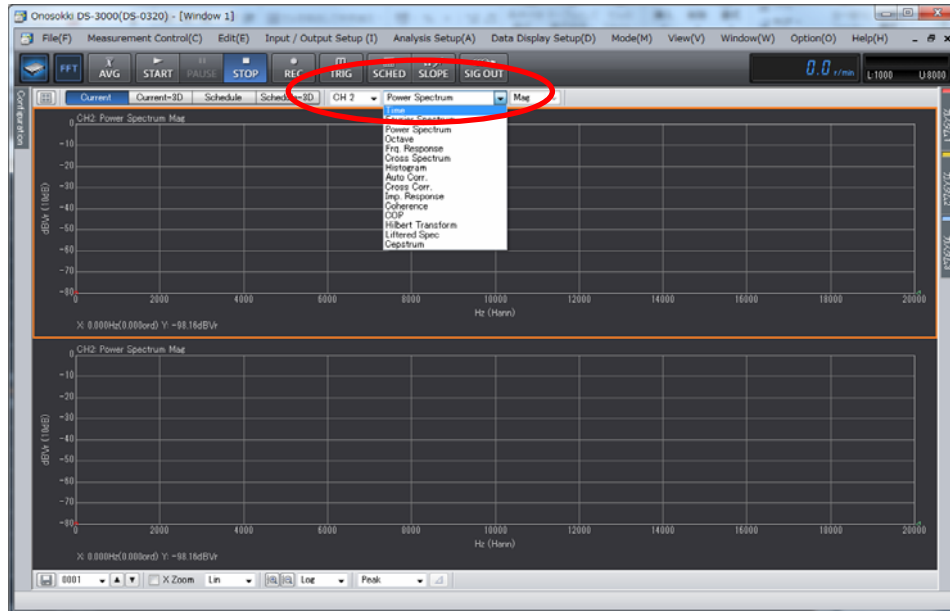


- 3) 使用相同方法, 可设置下部表示为通道 2 的[功率谱波形]。

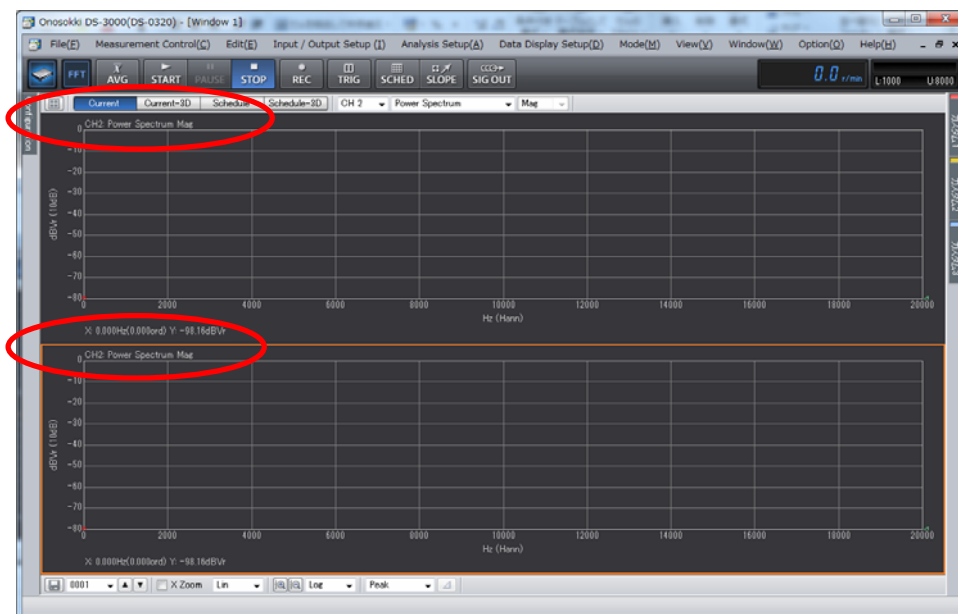



5 输入通道 CCLD 的设定（使用 MI 系列传声器及前置放大器组合时）

 在使用传声器及前置放大器组合进行噪声测量时，可直接连接传感器到 DS 系统。此时，DS 系统可向传感器提供驱动电源保证传感器工作。DS 的 CCLD 功能即是提供 4 mA，DC 24 V 的定电流驱动功能。对于不需要定电流驱动功能的传感器如声级计，则不需要此设定。



1) 通过点击 [Configuration] 窗内 [Input/Output Setup]-[Input Setup] 项内的

[ Open] 键，可开启输入通道设定条件窗 [Input Condition Setting]。

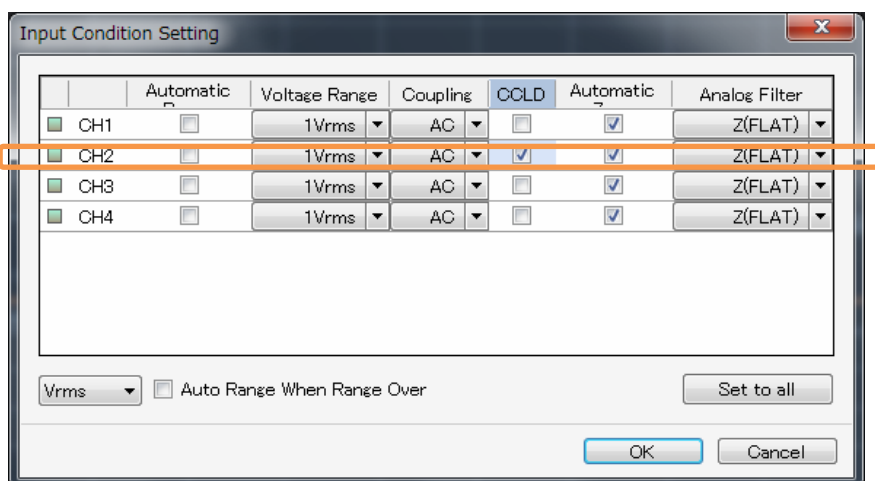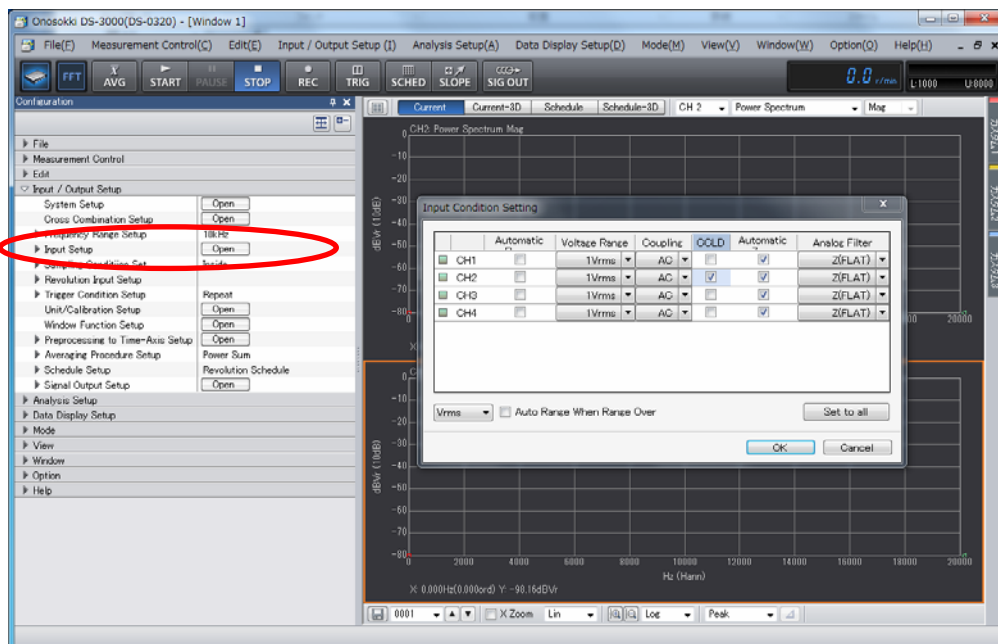
2) 在输入通道设定条件窗内，将通道 2 (CH2) 的 [CCLD] 项设置为选择状态。



6 测量分析的开始/停止

使用主工具栏内的操作按钮 [Start  START], [Stop  STOP], 控制测量分析的开始与停止。

如果表示波形太小，可通过调整输入电压量程进行调整（参考：操作流程 8）。

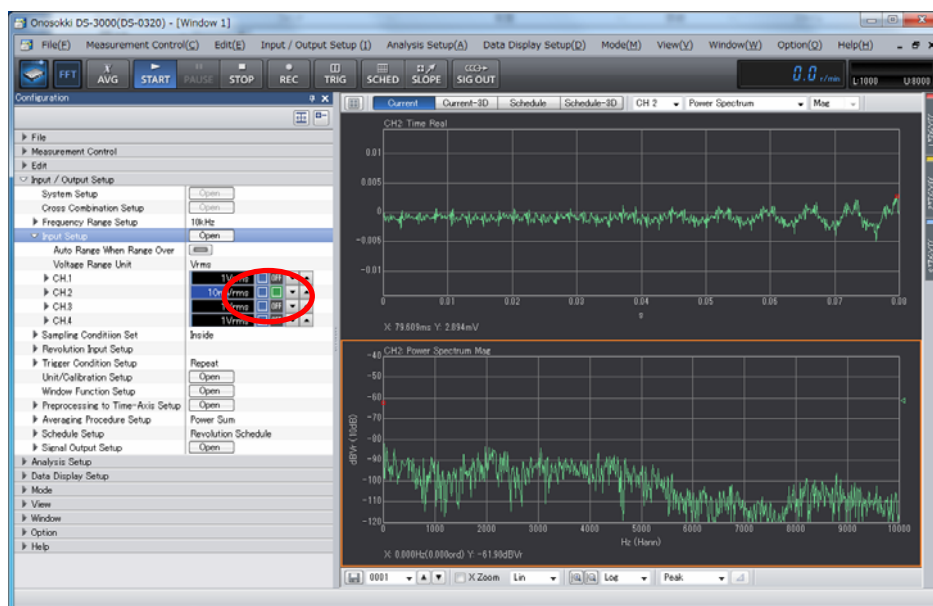


传声器及前置放大器组合(MI 系列)的连接输入通道,使用 CCLD 功能时,如 CCLD 状态表示为绿色[■]时,处于正常状态。否则 CCLD 功能没有正常使用,表示测试数据不正确。

7 波形表示的 Y 轴表示形式

Y 轴有 2 种表示形式, [dB] 形式为相对比较量。[Lin] 形式则直接表示测量物理量。

噪声测量分析的频谱的 Y 轴表示形式, 使用对数的 [dB] 形式。

Y 轴表示形式由 [Lin] 形式变更为 [dB] 的方法。点击并选择图形窗内下部的 Y 轴表示形式设定为 [Log], 或点击 [Configuration] 窗内 [Data Display Setup]-[Y-Axis Scale Setup]-[Lin/Log] 项, 设定为 [Log]。

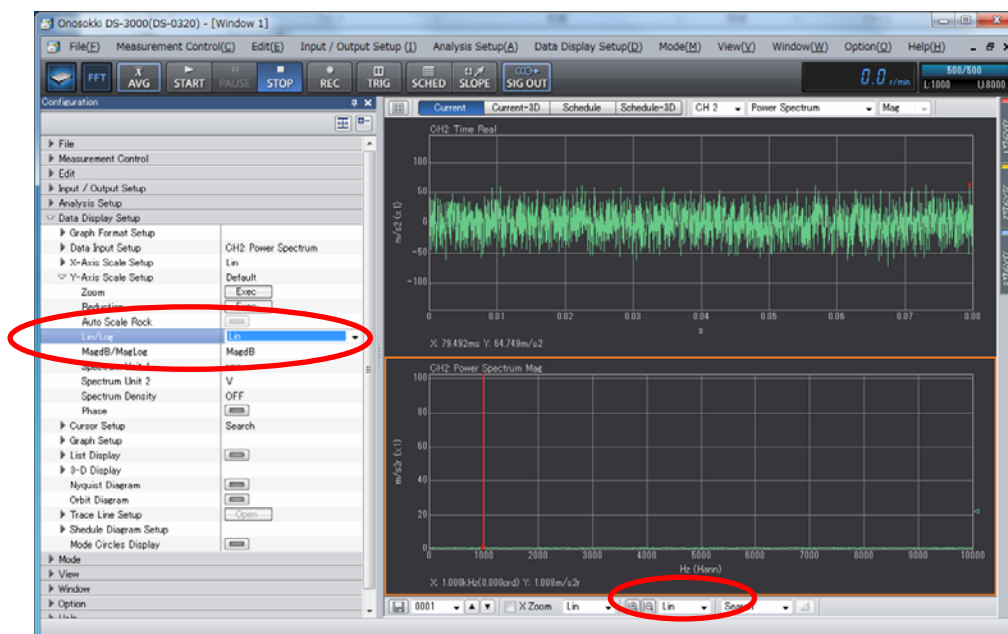

8 测量单位设定与校准

通常在进行噪声测量时, 测量的物理量为声压, 表示评价值为声压级值。而传感器向分析仪提供的电压信号则是与物理量值呈一定线性比例的电压信号值。在这里, 这个比例

值通常称作该传感器的灵敏度值。在测量前，需要将所有传感器的灵敏度值设置在分析仪内，此项工作通常称作校准或标定。对于测量来说校准非常重要，它的结果将影响测量数据的正确性及准确度。


校准有 2 种方法，1 种是使用标准信号源的方法。校准时需要标准信号源。另 1 种是灵敏度值直接设定方法。校准时需要传感器的灵敏度值。

通常在进行噪声测量时，需要使用标准信号源对传感器及测试仪进行灵敏度校准处理。**MI** 系列传声器与前置放大器作为传感器时，使用声学校准器作为标准信号源。而使用 **LA** 系列声级计作为噪声传感器时，可使用 **LA** 系列声级计的 **CAL** 信号作为标准信号源。

以下说明使用标准信号源的校准方法操作（以传感器连接通道 2 为例）。

1) 设置标准信号源

MI 系列传声器与前置放大器作为传感器时：

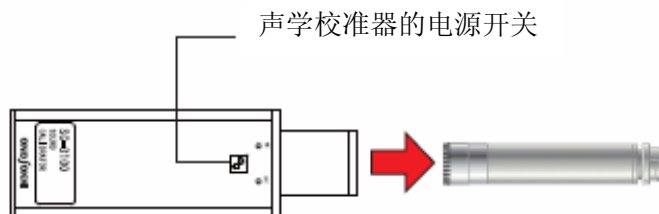


将传声器的前端部份慢慢地插入声学校准器的传声器槽内，开通声学校准器的电源开关，声学校准器产生标准信号将通过传声器输入到相联接的 **DS-3000** 的通道 2。



LA 系列声级计作为噪声传感器时：

LA 声级计根据被测声源调整适当的测试量程，按 **LA** 系列声级计面板上「**CAL**」按钮，声级计产生的标准信号将输入到相联接的 **DS-3000** 的通道 2。


2) 键[Start]，使系统处于测量状态。

 3) 通过点击[Configuration]窗内[Input/Output Setup]-[Unit/Calibration Setup]


项内的[]键，可开启校准设定窗[Calibration Setting]。

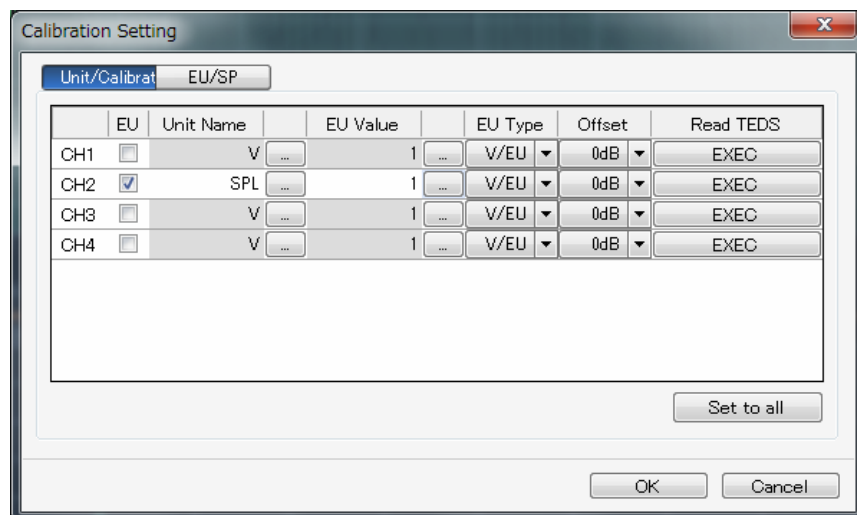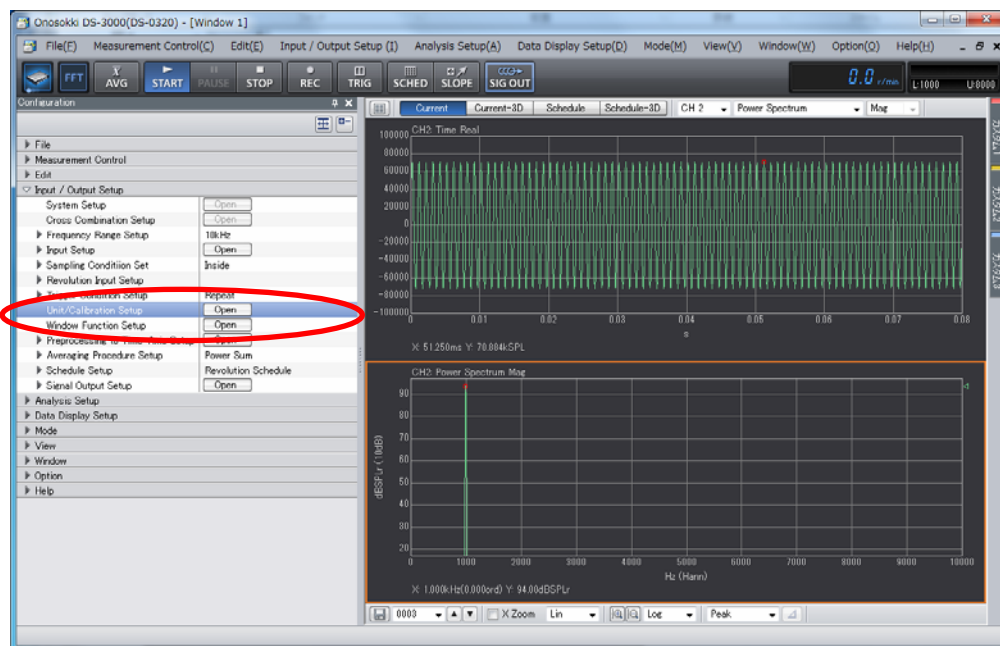

- 4) 在校准设定窗[Calibration Setting]中，对通道 2 连接的传感器进行校准设定。通道 2 (CH2) 的[EU]项置于选择状态。如需要可在单位栏[Unit Name]输入测量单位。字符或数值输入时可点击数值输入栏右部的输入对话框开启键[...], 打开输入对话框[String Input]或[Numeric Input], 进行输入。

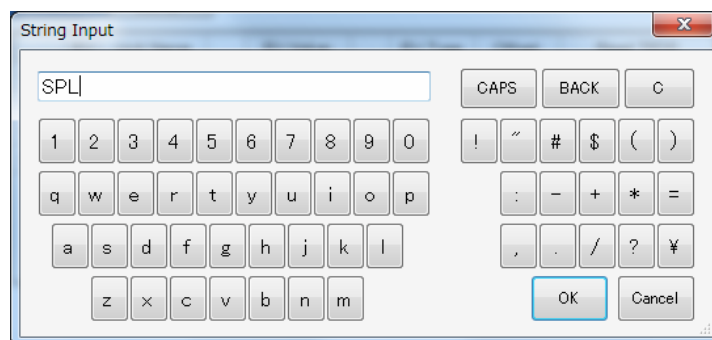


- 5) 点击校准设定窗[Calibration Setting]上部的[EU/SP]项。

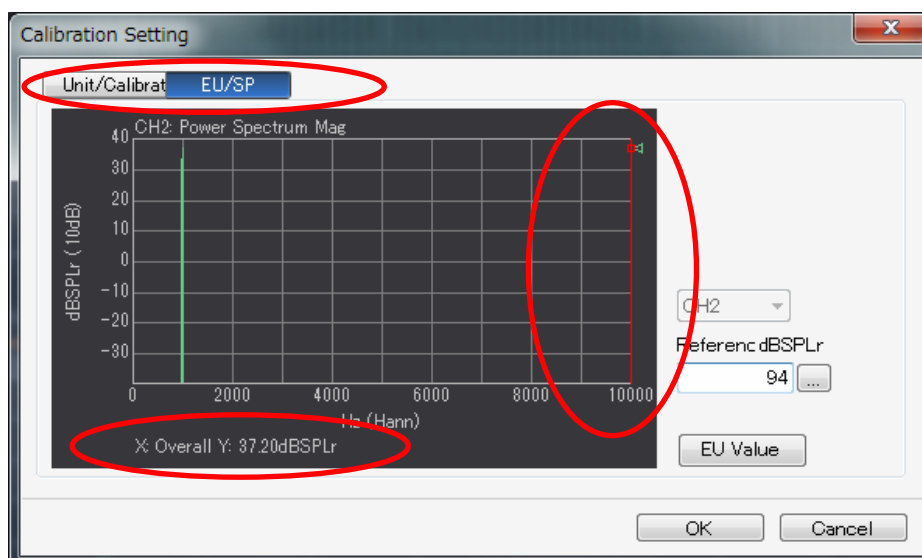


设定指示光标为[Search]搜索模式。使用鼠标或键盘的[→][←]左右方向键操作进行定位及调整，将光标以至图形的最右端，X 轴的坐标值表示为 Overall(总功率)的位置、Y 坐标值为校准前的测量值。

- 6) 设定输入目前光标位置的信号校准值（以使用 94 dB 的标准信号为例，校准值设定为 94 dB），根据标准信号源的不同，信号校准值也不同，声学校准器使用时，请根据使用声学校准器所标示的校准值进行设定。LA 系列声级计使用时，请根据声级计表示画面的显示值进行设定。完成后点击[EU Value]键。正常校准时可确认到指示光标的读数为 94 dB 与输入的校准值相同。然后点击[OK] 键关闭校准设定窗。

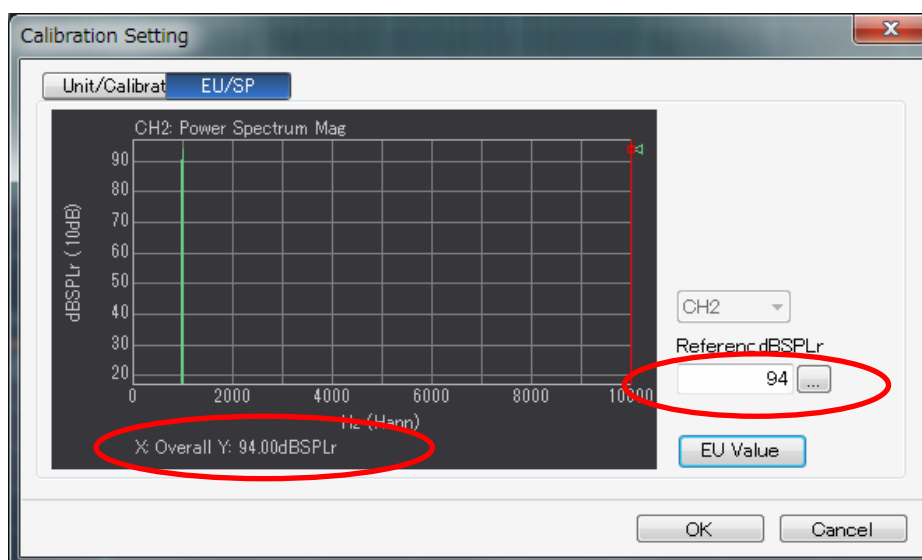


- 7) 再次点击[Configuration]窗内[Input/Output Setup]-[Unit/Calibration Setup]项内的[Open]键，开启校准设定窗[Calibration Setting]。可以确认到通道2的[EU Value]项的数值已被自动设置更新。

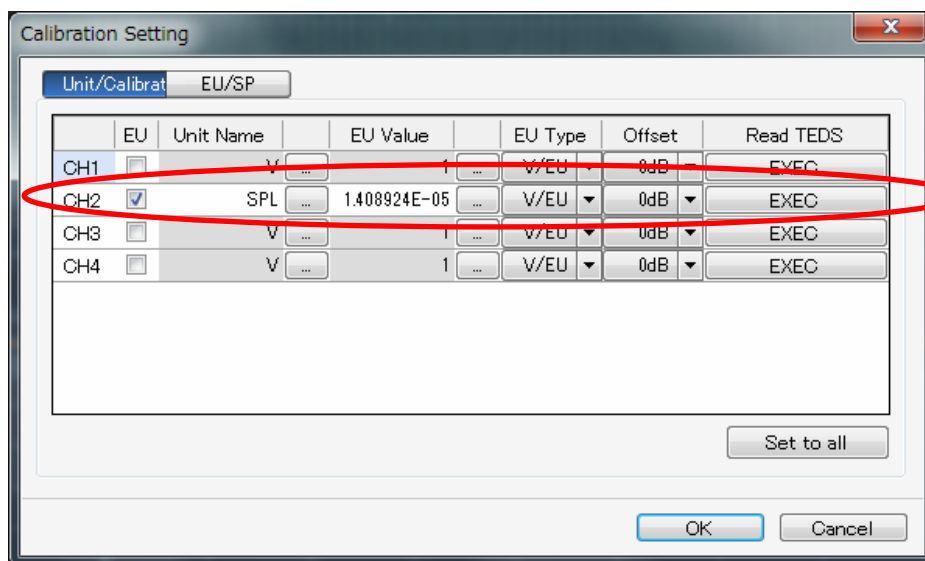



在使用声级计作为传感器进行噪声分析测量时，如校准后，改变声级计的测试量程，则，DS 的设定也要改变调整。如声级计的测试量程比较校准时，增大 10 dB, 则相应通道 2 的[Offset]项也应选择设定为[10 dB]。或重新进行校准。

 
正常校准完成之后，同样在波形表示画面，通道 2 的频谱波形表示的标准信号的波形峰值也应同标准信号值相同为 94 dB。

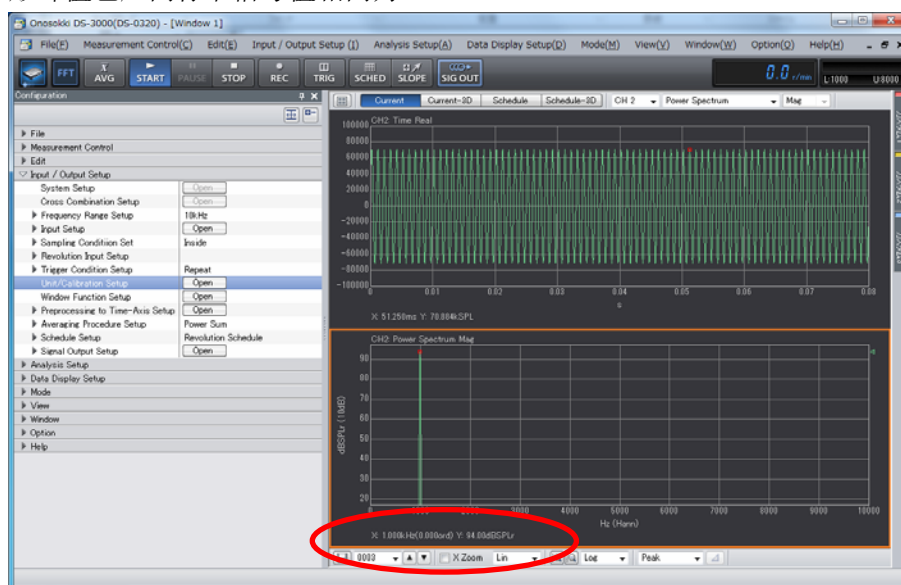


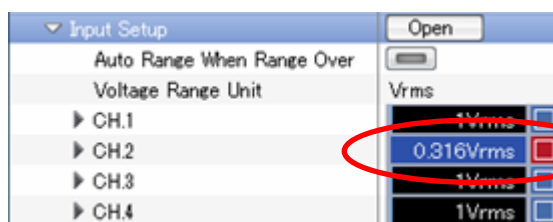
9 输入电压量程


为了确保测量数据的准确性和精度，DS 系统需要根据传感器测试到的实际输入电压的大小，设定输入信号的输入电压量程。如输入信号大于输入电压量程，则输入信号超过输入电压量程的部分，不能处理，测量结果不正确。反之，如输入信号小于输入电压量程，则系统的能力不能有效发挥，测量精度受到影响。

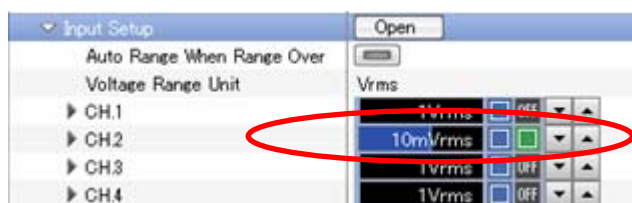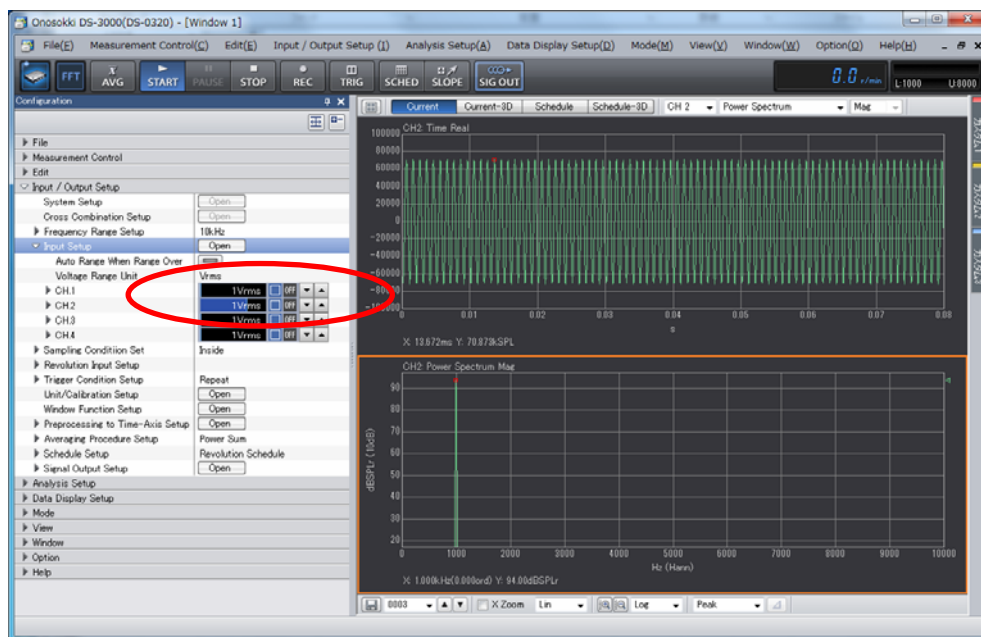

对通道 2[CH2]进行电压量程调整时，通过点击[Configuration]窗内[Input/Output Setup]-[Input Setup]-[CH2]的电压量程[]调整键，调整电压量程范围。上图中电压量程值栏中蓝色的表示为实际输入电压值范围。

避免出现电压量程值栏右侧的电压过超指示为红色``，发生电压过超，则应扩大电压量程范围。如果电压量程范围比较实际输入电压过大，则测量数据的精度会有影响。一般希望实际输入电压在电压量程范围的一半以上。




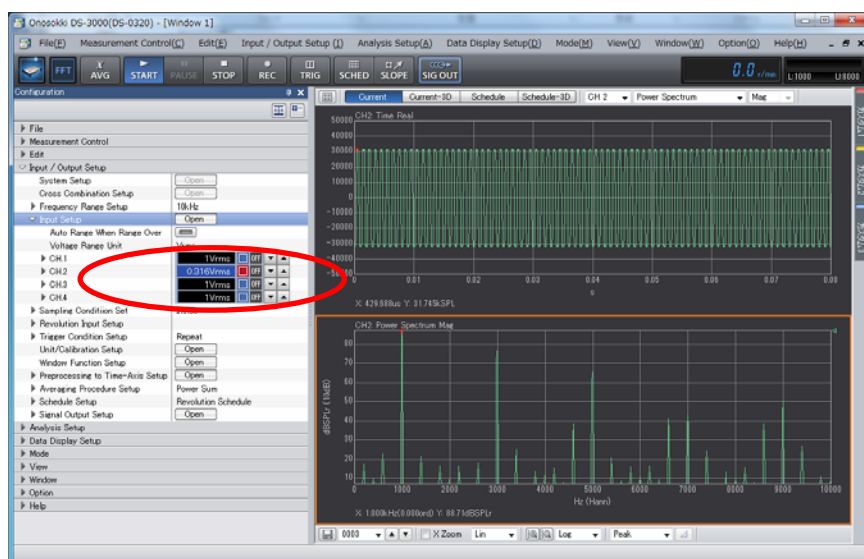

10 测量分析频率量程范围

根据测量分析的需求设定适当的分析频率范围，噪声分析时一般由 20 kHz 开始，振动分析时，根据使用的大多数加速度传感器的性能，一般可由 5~10 kHz 开始。然后根据测量分析的结果选定适当的分析频率范围。如果对测量对象的频率范围有了解，可直接选定适当的分析频率范围。

通过点击[Configuration]窗内[Input/Output Setup]-[Frequency Range Setup]项的频率选择栏进行选择。

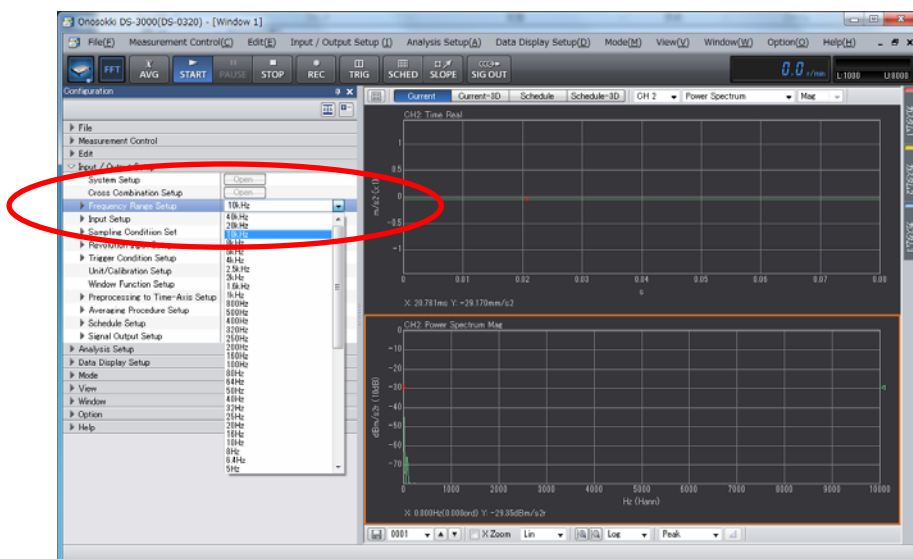


11 频率特性加权

噪声分析测量时，通常需要进行频域的 A 频率特性加权处理。A 频率特性加权处理的方法有 2 种，一种是将输入信号（时间信号）通过 A 频率特性加权处理滤波器的处理方法，A 频率特性加权处理滤波器由信号处理电路构成。另一种是对 FFT 的分析频谱进行频谱数字处理的方法，是一种 2 次处理的方法。

1) A 频率特性加权处理滤波器的处理方法


点击[Configuration]窗内[Input/Output Setup]-[Input Setup]项内的[Open]键，

开启信号输入通道设定窗[Input Condition Setting]。在信号输入通道设定窗内，设定选择通道 2 的频率特性加权处理滤波器项[Analog Filter]为[A Weighting]。

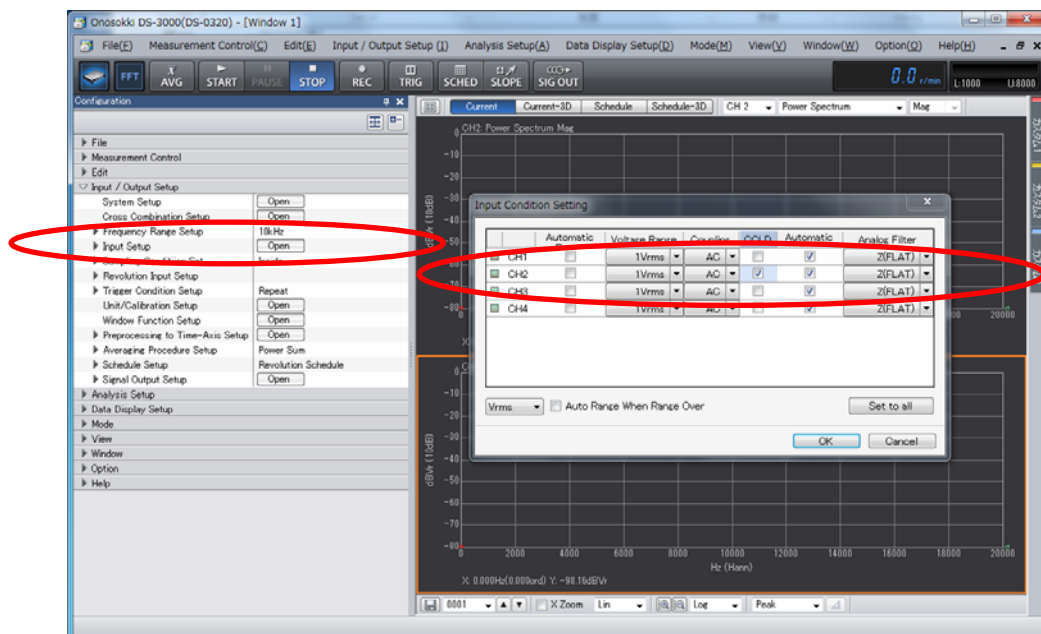

2) A 频率特性加权处理的频谱数字处理方法

点击[Configuration]窗内[Analysis Setup]-[Frequency Weighting]项，设定选择的频率特性加权处理滤波器项[Analog Filter]为[A Weighting]。

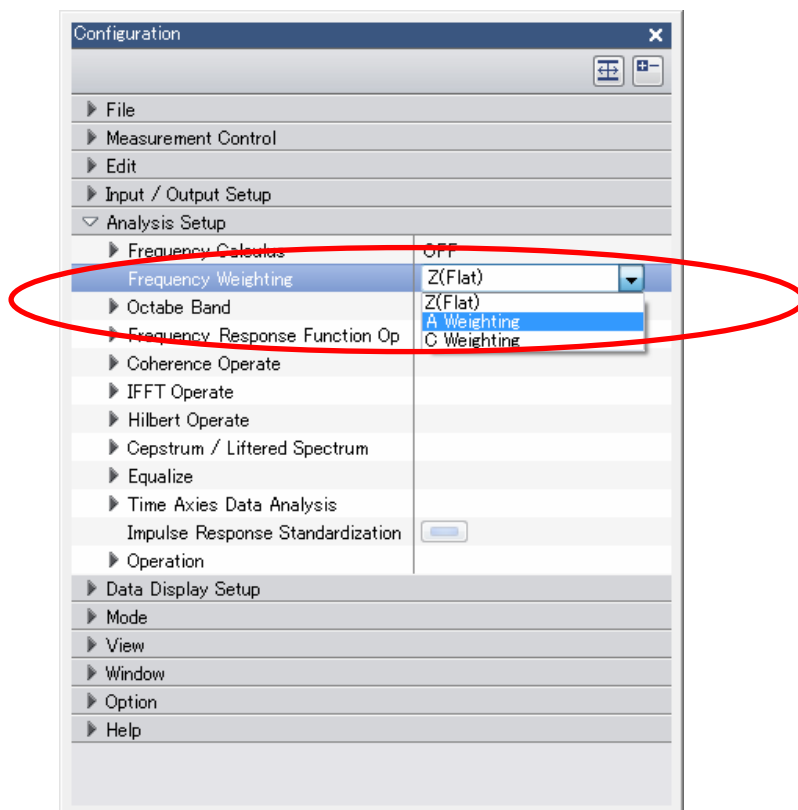

注意：如使用声级计，进行噪声解析测量时，如来自声级计的输入信号是带有 A 频率特性加权处理的信号，此时，FFT 分析仪则不必进行 A 频率特性加权设定，应设定频

率特性加权处理为 **FLAT** 状态。如来自声级计的输入信号是没有 **A** 频率特性加权处理的信号，则根据需要可以进行 **A** 频率特性加权设定。在分析处理中对原始噪声信号的 **A** 频率特性加权处理只能进行 1 次。

12 功率谱的平均处理

在进行噪声的频谱分析时，为了有效地捕捉到噪声的实际特征，通常要对一定时间范围内的噪声状况进行多次 FFT 分析并将多次的结果进行平均处理得到最终结果。


DS 系统提供多种平均处理方法，噪声分析着重于能量的分布，一般使用功率合计 [Power Sum] 平均方法。

平均有 2 种模式，分别为次数平均模式与时间平均模式，次数平均模式是计算出设定次数的 FFT 分析的平均结果。此模式由于设定分析条件不同，实际处理对应的分析信号的时间范围有所差异。时间平均模式是固定分析信号的时间范围，在此时间范围内进行数次 FFT 分析并计算出其平均结果。此模式由于设定分析条件不同，FFT 分析的次数有所差异。


噪声分析通常使用时间平均模式进行平均处理，以下说明时间平均模式的设定方法。





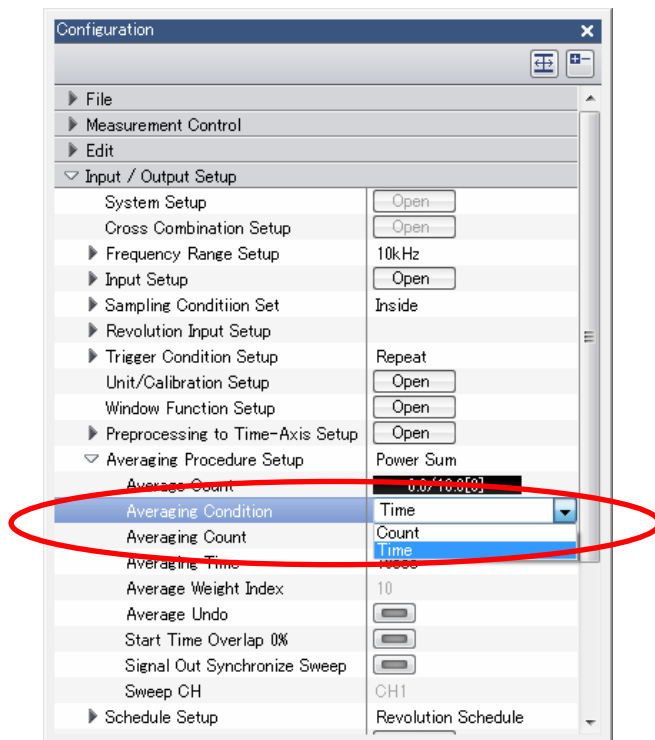

通过点击 [Configuration] 窗内 [Input/Output Setup] - [Averaging Procedure Setup] 项，展开平均关联设定项。

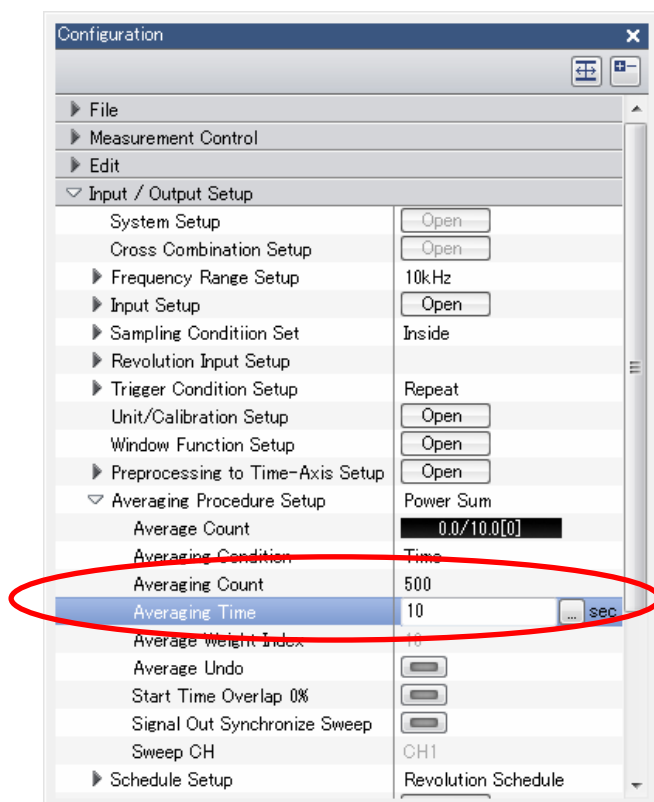
- 1) 通过点击 [Averaging Procedure Setup] 的选择栏，选择 [Power Sum] 平均处理方法。
- 2) 通过点击 [Averaging Procedure Setup] - [Averaging Condition] 的选择栏，选择 [Time] 时间平均模式。



- 3) 通过点击 [Averaging Procedure Setup] - [Averaging Time] 的设定栏，输入平均处理时 FFT 分析时间。




- 4) 设定完成后，即可进行平均处理，点击主工具栏中的平均处理键，进入平均处理状态。此时，平均处理键的外围呈蓝色表示。
- 5) 点击主工具栏中的测量开始键，进入平均处理运行状态。平均处理过程中，主工具栏的右侧或[Averaging Procedure Setup]-[Averaging Count] 的设定栏内都表示着进展情况，由此可确认平均处理的进程。如到达平均处理的 FFT 分析次数或处理时间时，平均处理将自动停止。如在平均处理完成停止前，点击停止键后，平均处理将即时停止。在平均处理运行中，同时可通过暂停键，暂时停止平均处理运行，再次点击暂停键后将恢复平均处理运行。平均处理过程中功率谱的表示为实时的平均处理中的平均结果数据。

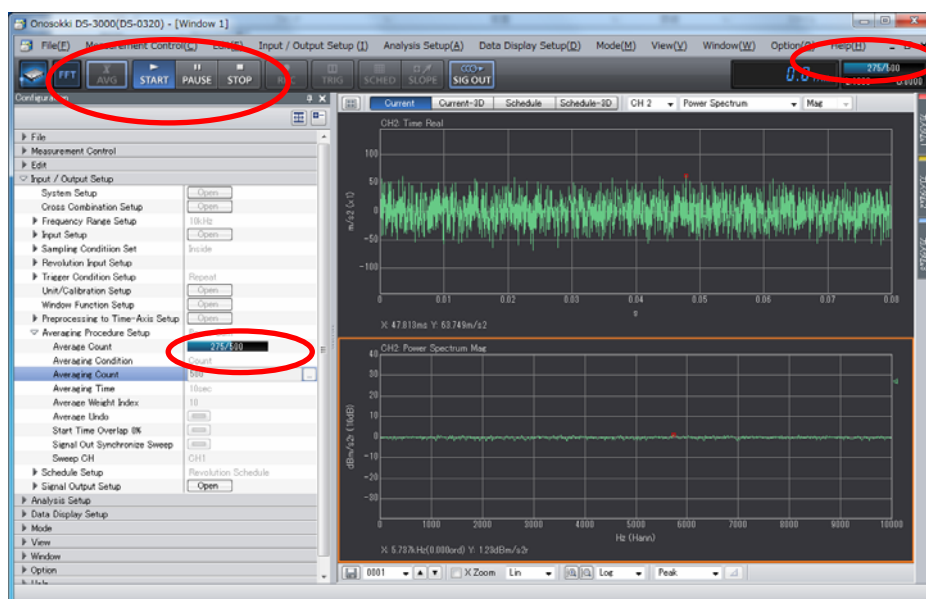



13 Y 轴尺度表示

可根据实际波形表示的大小，调整表示尺度。点击图形窗内下部的 Y 轴尺度 [放大/缩小] 放大或缩小键进行调整。

 
另外还可以点击 [Configuration] 窗内 [Data Display Setup] - [Y-Axis Scale Setup] 项，设定为 [Default] / [Auto] / [Manual]。

 这里 [Auto] 是将根据实际波形的大小自动设定为最易观察的表示尺度。[Manual] 是根据设定表示范围的 [上限值] 与 [下限值] 来设定表示尺度。[Default] 是按设定的输入电压量程范围来确定表示尺度。在 [Default] 尺度状态，点击 [Configuration] 窗内 [Data Display Setup] - [Y-Axis Scale Setup] - [Zoom] 项的 [Exec]  键，或 [Reduction]

项的 [Exec]  键，与点击图形窗内下部的 Y 轴尺度 [放大/缩小] 放大或缩小键具有同样功能。

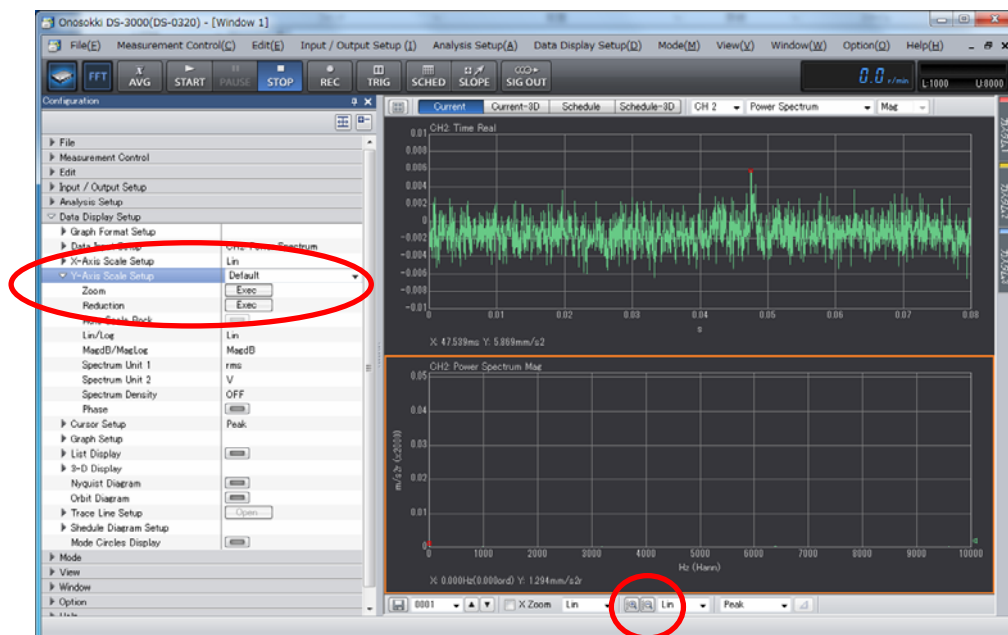



下图是 Y 轴尺度设置为[Auto]时的状态表示。

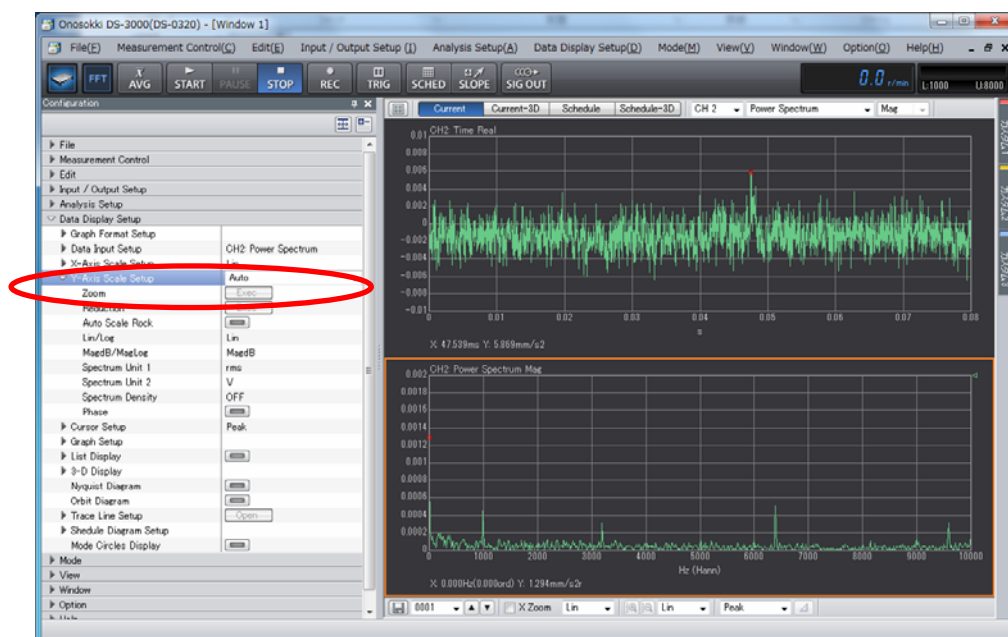

14 指示光标的表示与指示值

通过指示光标可将波形中任意点的对应于 X 轴，Y 轴等各坐标轴的数据值表示出来。指示光标的常用状态有 2 种，一种是[Peak] 峰值状态其表示 2 维图形中 Y 坐标轴中的最大值的位置。另一种为[Search] 搜索状态，在此状态下，可通过鼠标的操作进行表示波形中任意点的各坐标轴的数据值的确认表示。

初期设定时指示光标为[Peak] 峰值状态。通过点击图形窗内下部工具栏内的的指示光标状态设定为[Search]。或点击 [Configuration] 窗内 [Data Display Setup]-[Y-Axis Scale Setup]-[Cursor Setup] 项，设定为[Search]。在指示光标[Search] 状态下，X 轴的位置上以一条直线表示，其 X 轴线上的位置，可使用鼠标或键盘的[→][←] 左右方向键操作进行定位及调整。图形的下部表示出相应 X 轴，Y 轴的数据值。

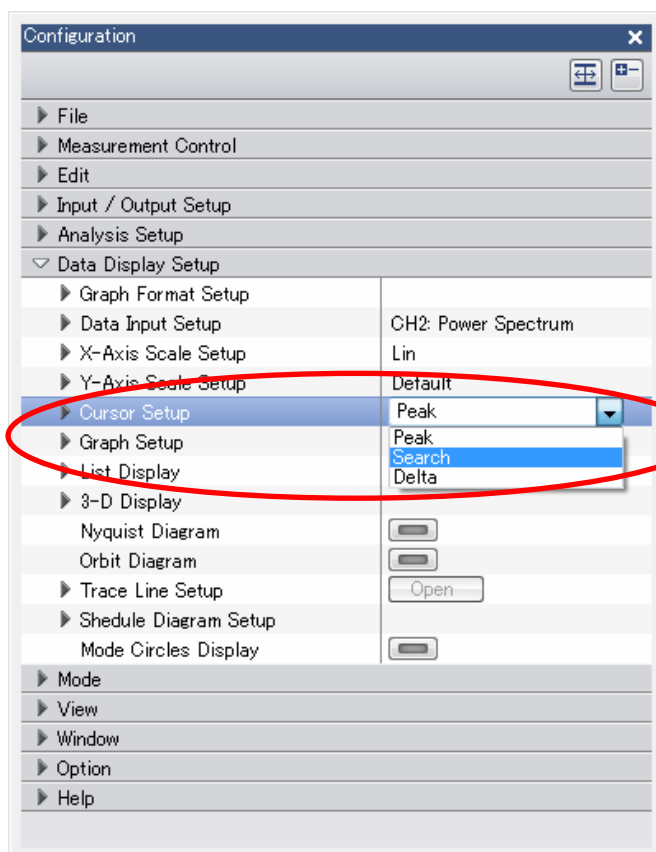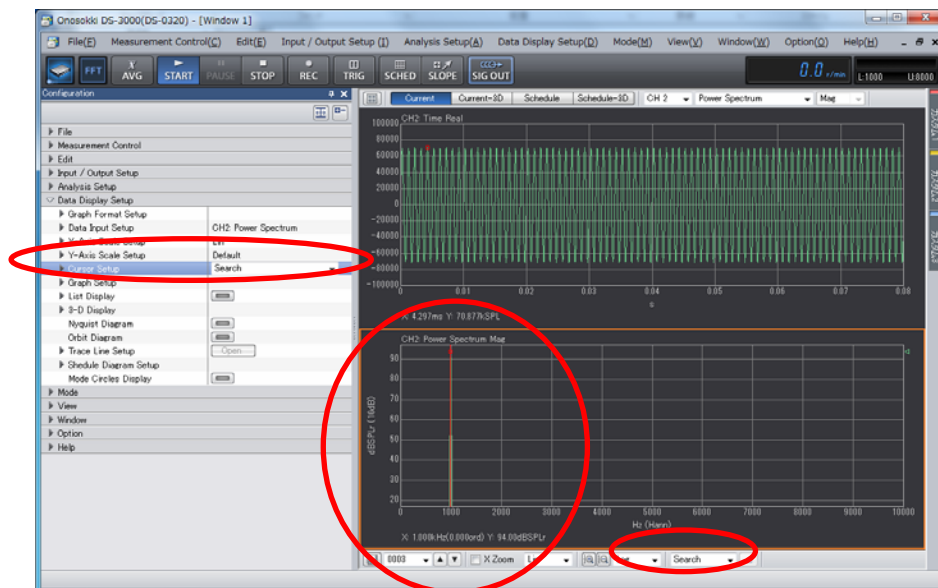


15 倍频程数值的计算表示

实时倍频程分析是噪声分析评价常用的测量分析方法，为了便于确认测量分析倍频程分析数值，提供了可由 FFT 分析数据进行计算得到相应的倍频程数据简易方法。通过该方法，快速便捷地得到拟似的 1/1 与 1/3 倍频程分析数据值。

注意：这种方法由于与实时倍频程分析的处理方法不同，数据的频率范围及精度方面存在一定差异。

- 1) 点击图形窗内上部的表示数据项由[Power Spectrum]设置为[Octave]。
- 2) 表示数据项为[Octave]后，右方出现[1/1]与[1/3]的选择项，根据需要进行选择。

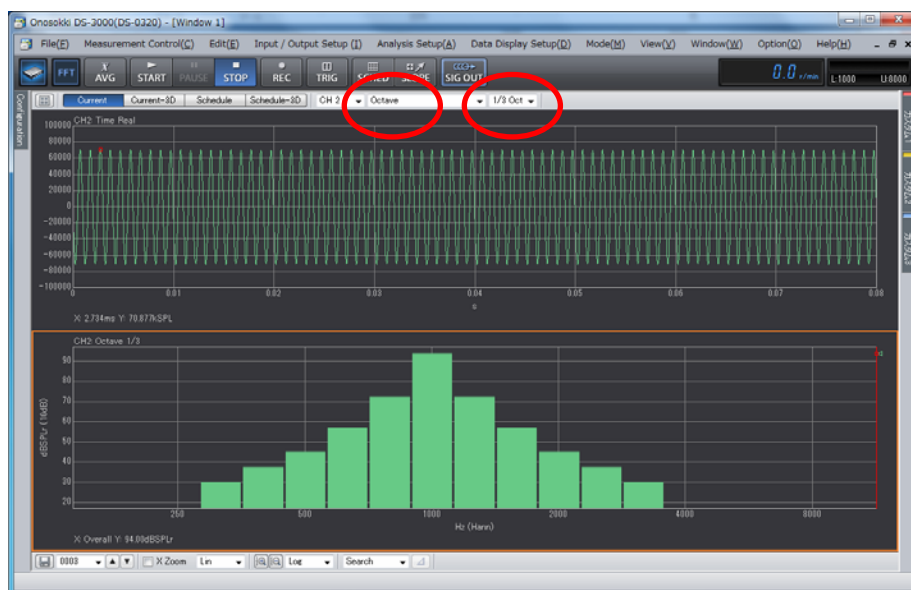




16 数值表的表示

波形的各个峰值位置的数据，可以使用附属数据表进行表示确认。

点击[Configuration]窗内[Data Display Setup]-[List Display]项的状态[☐]

键。为有效状态[☒]后在波形表示的右方表示出数据列表。表示数据内容可以选择设定。表示数据内容主要有峰值表示，按大小表示主要峰值数据。也可任意指定希望观察的频率数据。

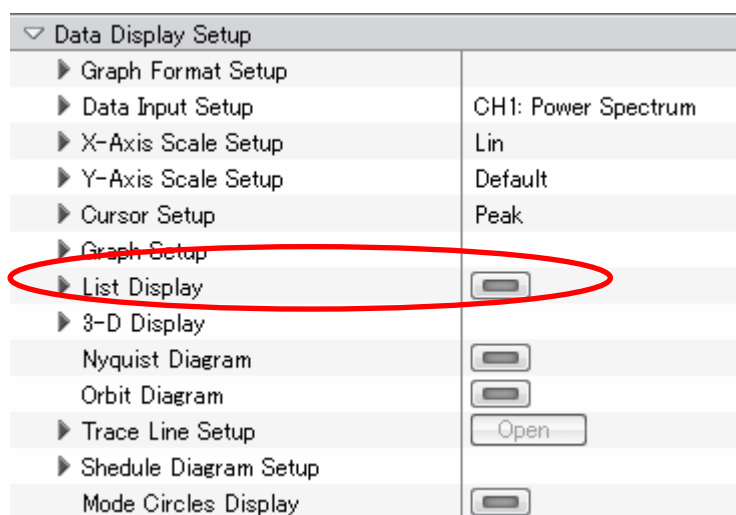


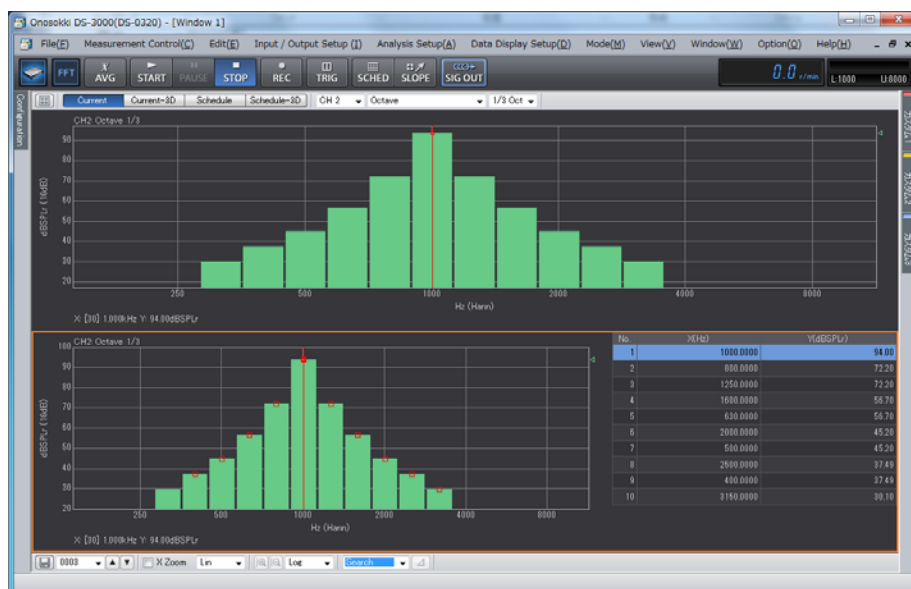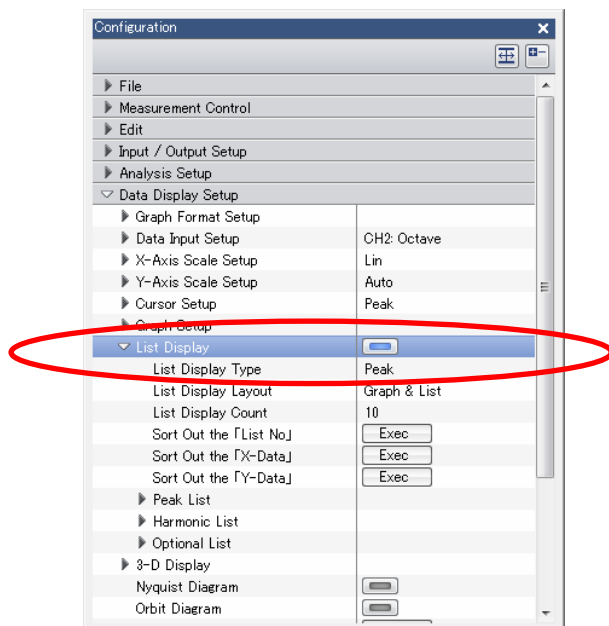


17 3 维数据图形表示

为了便于观测噪声状态的变化趋势,可以使用频谱分析的 3 维数据表示,在 3 维表示中,在原有 2 维坐标系中新增加了时间轴,在此轴方向反映了频谱的时间变化趋势。

- 1) 点击图形窗内上部的表示数据模式设置为[Curent-3D] 3 维数据表示。
- 2) 点击图形窗内上部的表示数据项设置为[Power Spectrum]功率谱。

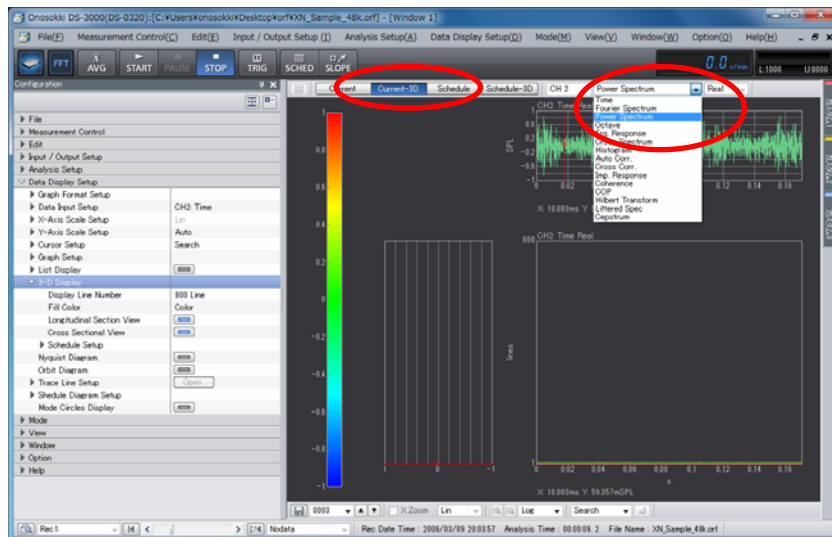


- 3) 进行测量分析。注意在观测变化趋势时，通常将平均处理功能设置无效状态。如平均处理功能有效，则表示的数据为平均计算数据，并不能有效反映出实际的变化趋势。

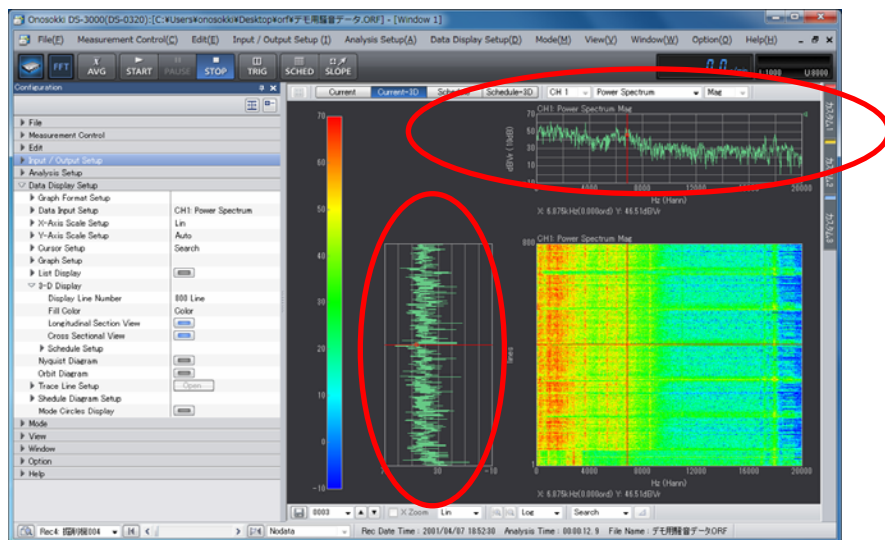

- 4) 点击图形窗内下部的指示光标模式设置为[Search]搜索模式。点击图形部分，指示光标将移动定位，2 条光标指示线分别与频率轴[X 轴]，时间轴[Z 轴]平行。在 3 维图的左侧与上方有 2 个 2 维图形，其中左侧图为与时间轴平行的光标指示线位置所在频率随时间变化的频谱值。上方图为与频率轴平行的光标指示线位置所在时间的频谱值。

注意：根据 FFT 分析的基本原理 FFT 的分析频谱是通过 1 定采样时间段的数据经计算取得的，并不是某一具体时刻的频谱。所以在时间轴没有明确的时间时刻单位。

- 5) 点击 [Configuration]窗内[Data Display Setup]-[3-D Display]项，或点击鼠标的右键，都将表示出有关 3 维表示的设定菜单。在 3 维表示设定中，可通过 [Display Line Number]项，设定数据线数来调整观测表示的时间范围。线数越多则表示的时间范围越长。

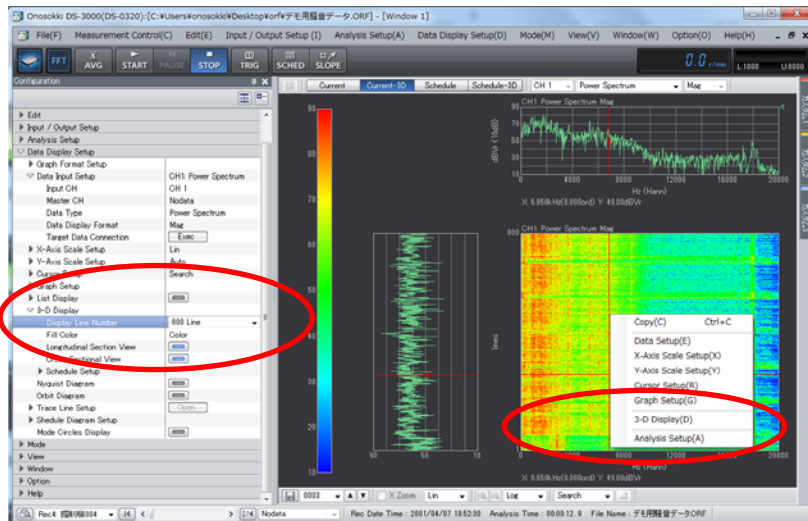


- 6) 如要恢复到一般表示模式，点击图形窗内上部的表示数据模式设置为[Curent]，则表示模式恢复到一般表示模式。


注意：通常进行噪声分析时，使用实时倍频程分析模式可以进行噪声时间变化趋势的测量分析，实时倍频程分析模式的时间变化趋势的时间轴可明确表示时间单位。如需了解准确的时间变化状态，需使用实时倍频程分析模式。关于实时倍频程分析模式的使用可参考[DS-3000 数据分析系统 实时倍频程分析操作说明]。

18 数据保存


测量分析处理后，结果数据将进行保存。

 - 1) 测量处理数据初次保存时，根据需要确定数据文件名。数据文件名确定后，对于多笔数据可使用同一基本文件名加序号的形式进行区分保存

点击 [Configuration] 窗内 [File]-[Measurement Data File]-[Save Data]-[] 键，开启文件保存设定窗。

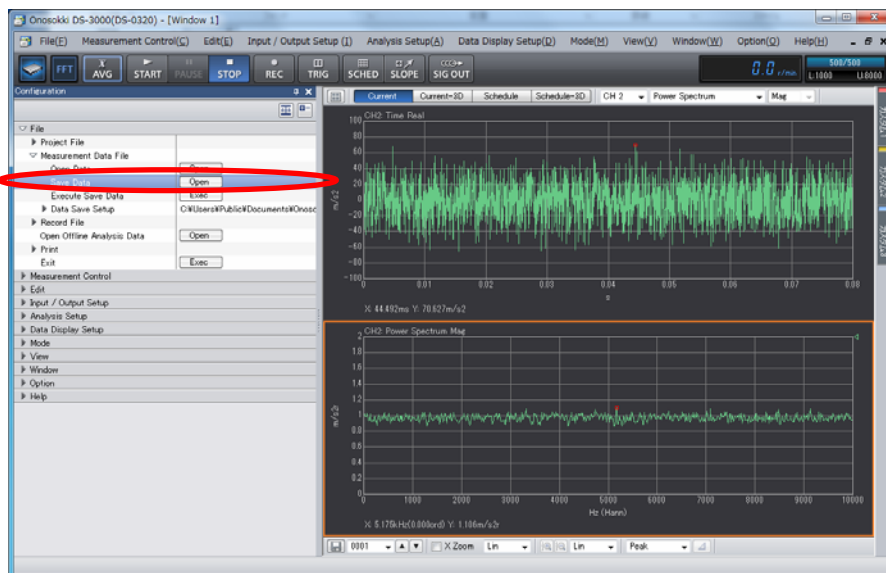


- 2) 文件保存设定窗内，设定保存文件夹。

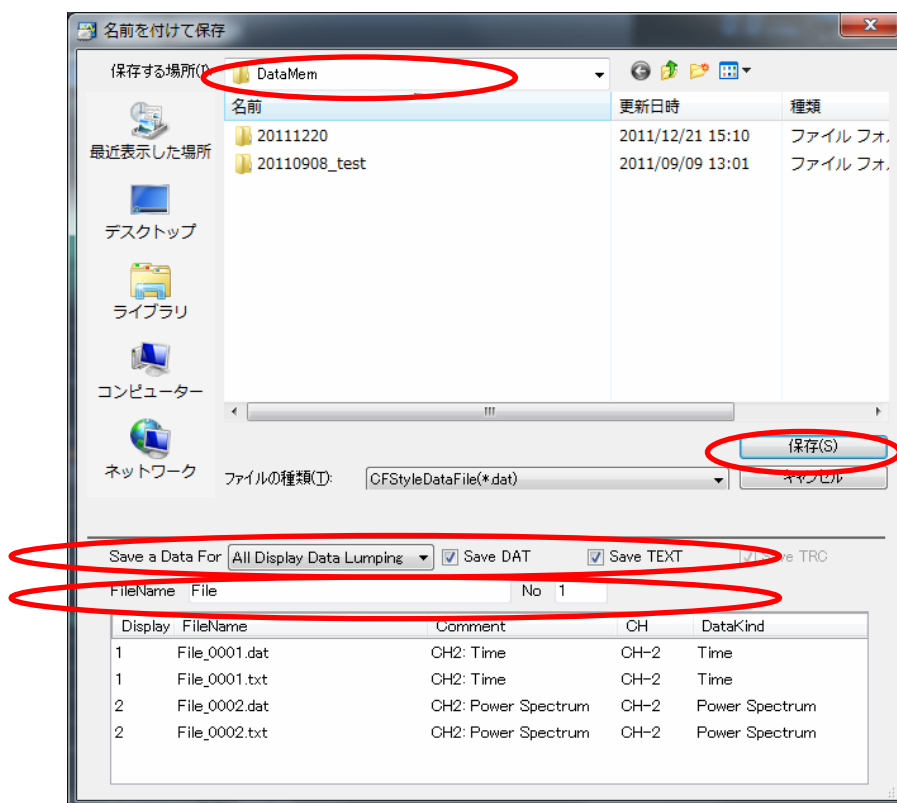

- 3) 设定需要的保存的数据项及数据保存格式。

- 4) 设定基本数据文件名以及开始序号 [No.]。


- 5) 保存。各项设定完成后，点击[Save]键进行保存。如果各项设定不变只需按序号增加进行保存时，点击[Configuration]窗内[File]-[Measurement Data File]-[Execute Save Data]-[Exec]键完成数据保存。此时，将按前回设定的各项保存条件并根据顺序增加的新序号保存数据文件。

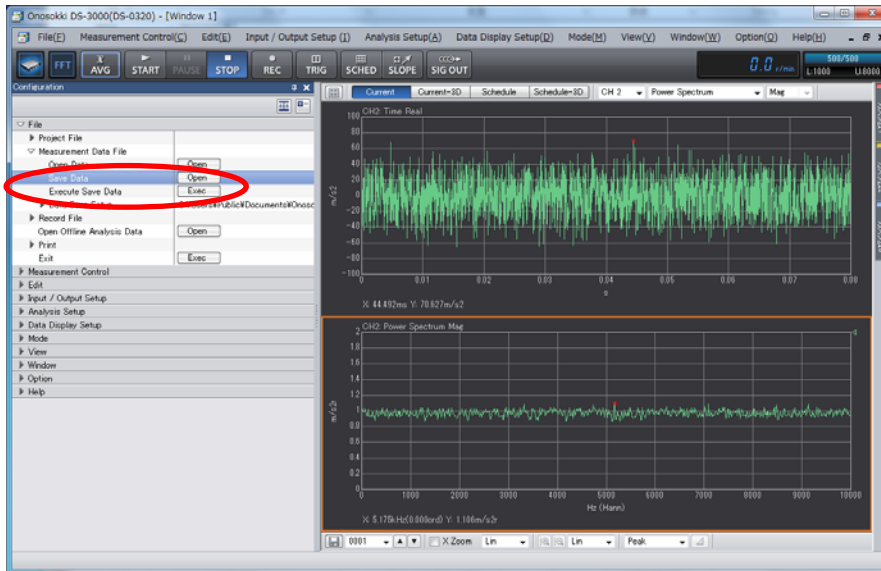


19 保存数据的读取表示

DS-3000 测量分析保存的[DAT]格式的文件数据可以读出并表示。另外测量分析保存的[TEXT]格式的[Power Spectrum 功率谱]数据与[Time 时间]数据也可以读出并表示。


- 1) 点击[Configuration]窗内[File]-[Measurement Data File]-[Open Data]-[Open]键，开启文件读入设定窗。

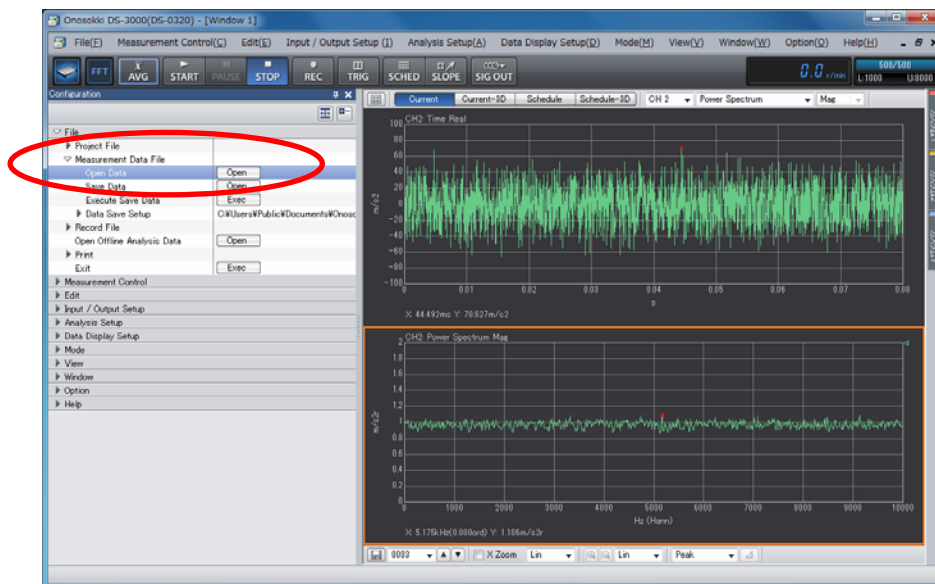

- 2) 文件读入设定窗内，选择读入文件夹。

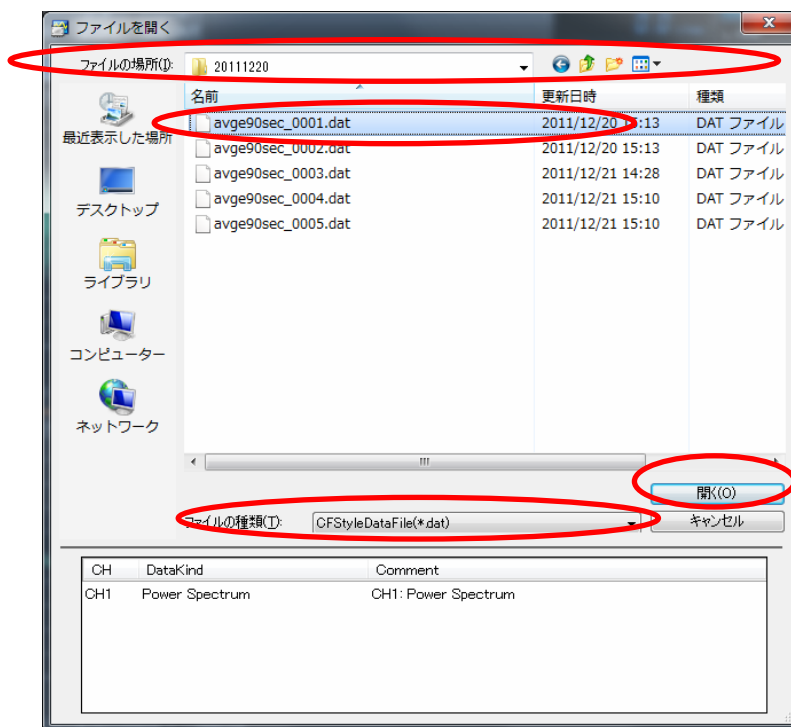

- 3) 选择读入文件格式[DAT]或[TEXT]。
- 4) 选择读入文件。
- 5) 读入。各项选择设定完成后，点击[Open]键进行读入。

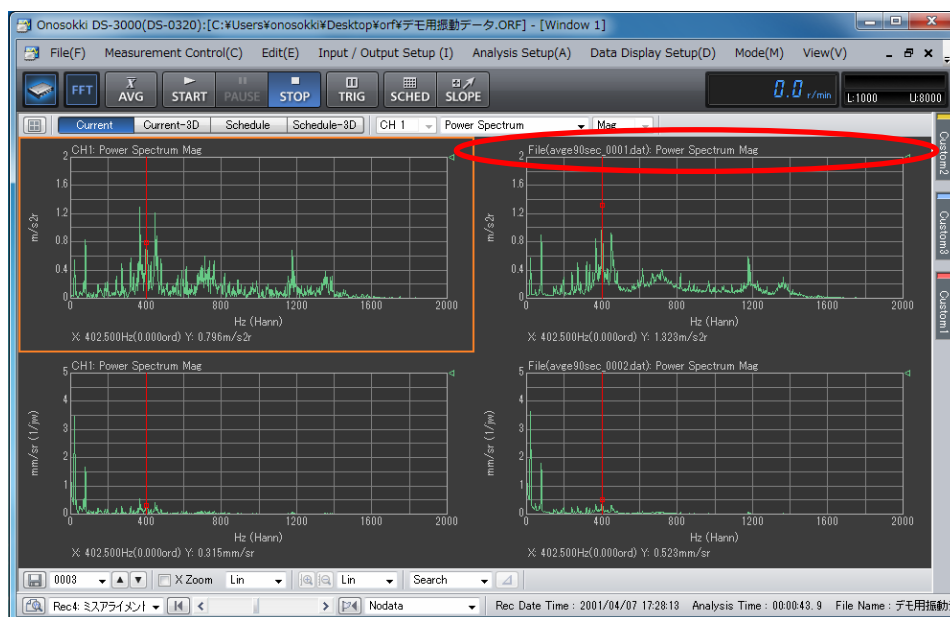


数据读入后，在相应数据波形表示上部将表示出其数据文件名以及扩展名。


20 测量分析数据的比较

在测量分析处理中，经常需要对各种状态下的测量结果进行比较，以下为测量结果数据比较的常用一种方法。


- 1) 在波形表示画面窗内，选择表示需要进行比较的数据波形。如需要可读入已保存的测量结果数据。

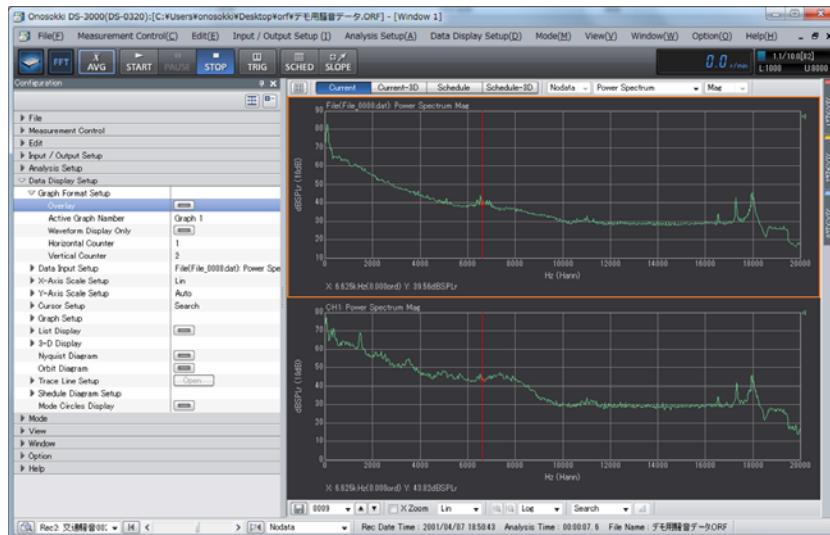

- 2) 点击 [Configuration] 窗内 [Data Display Setup]-[Graph Format Display]-[Overlay] 项的状态 ☐ 键。为有效状态 ☒ 后，在波形表示画面窗内的各个波形以重叠形式表示。

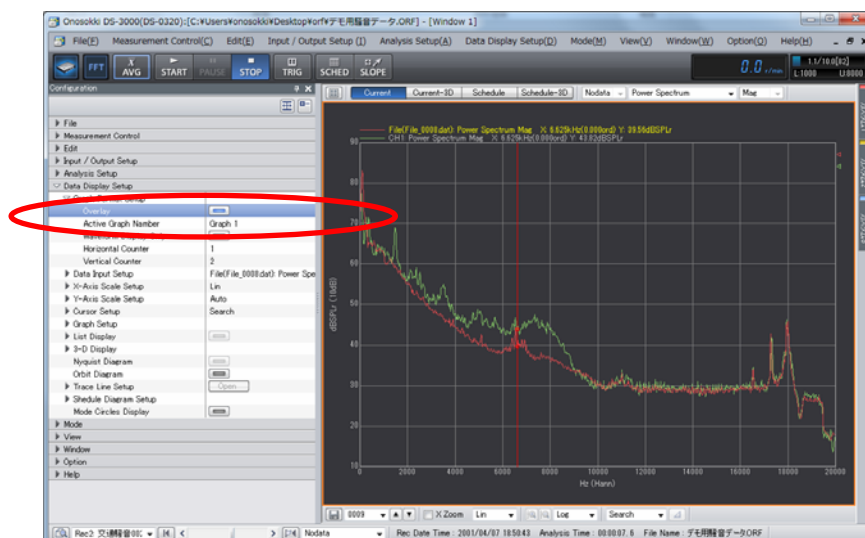

- 再次点击 [Configuration] 窗内 [Data Display Setup]-[Graph Format Display]-[Overlay] 项的状态 ☒ 键。为无效状态 ☐ 后，各个波形恢复为非重叠表示形式。
- 3) 如在比较时读入了保存。数据文件，比较后该波形表示位置可按以下操作表示相应输入数据通道的测量数据。点击 [Configuration] 窗内 [Data Display Setup]-[Data Input Setup]-[Target Data Connection]-[]。

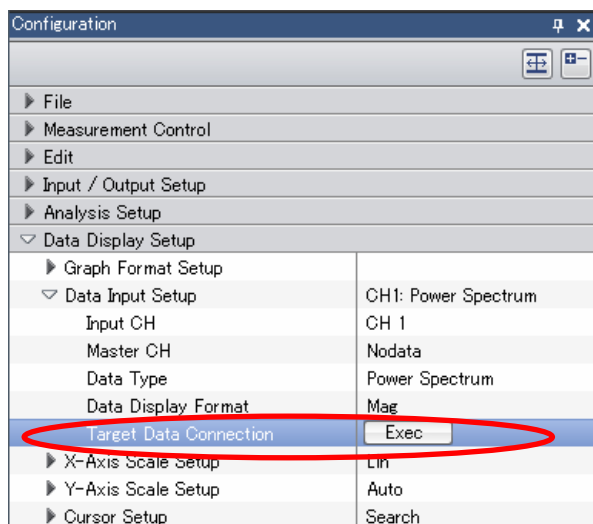


21 数据及波形画面的复制

通过数据及波形画面的复制，可将数据或图形的复制粘贴传送给其他处理软件（例如 Excel, Word, PowerPoint 等）。提供 2 种复制模式，数据模式和图形模式。

数据模式[Text]：可将当前指定的波形表示位置内的波形数据及条件参数数据，以数字形式进行复制。

图形模式：可将图形表示窗内的波形图形，以图形形式进行复制。

复制操作可点击主菜单的 [Edit (E)]-[Copy (C)] 项或 [Configuration] 窗内 [Edit]-[Copy]-[Exec] 键进行。


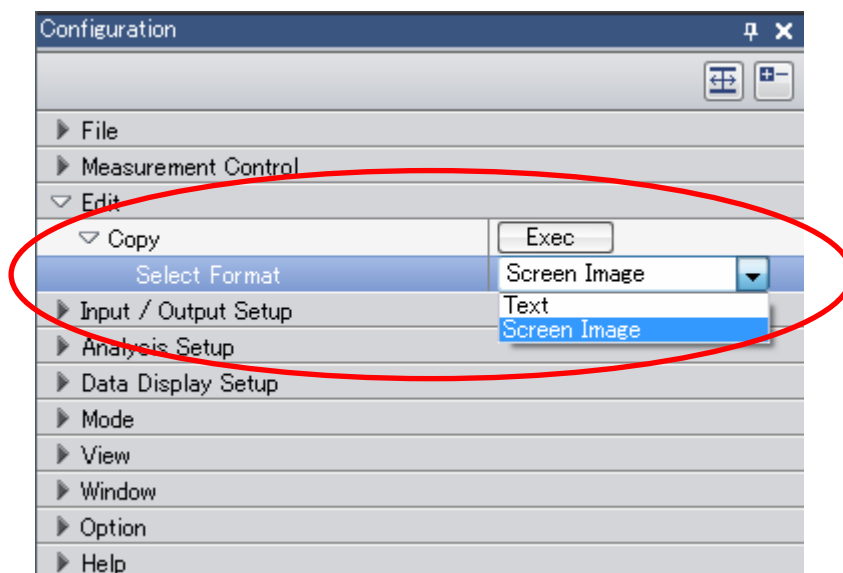


22 测试项目的保存与读入

为了便于测试使用，各个测试项目的测试设定条件参数都可以分别保存于相应的项目数据参数文件中，在进行相同项目的测试时，可读入已保存的项目数据参数文件，通过读入项目数据参数，系统的各个条件参数设定将被刷新，由此即可进行希望的测量分析，提高了测试准备的工作效率。



1) 测试项目的保存

点击[Configuration]窗内[File]-[Project File]-[Save Project]-[Open]键，开启文件保存设定窗。文件保存设定窗内，设定保存文件夹及文件名并保存。保存的测试项目的项目数据参数文件的扩展名为[d3p]。

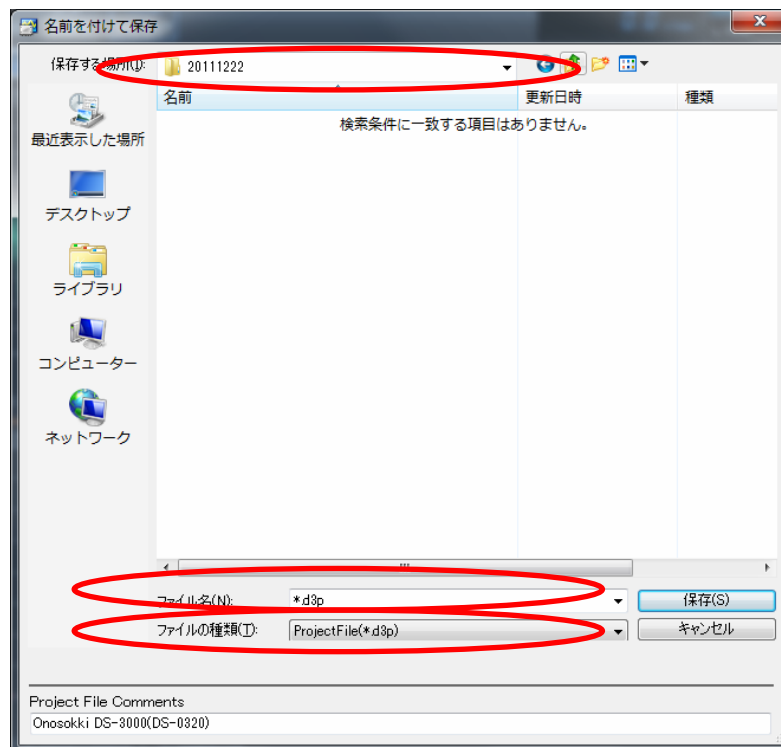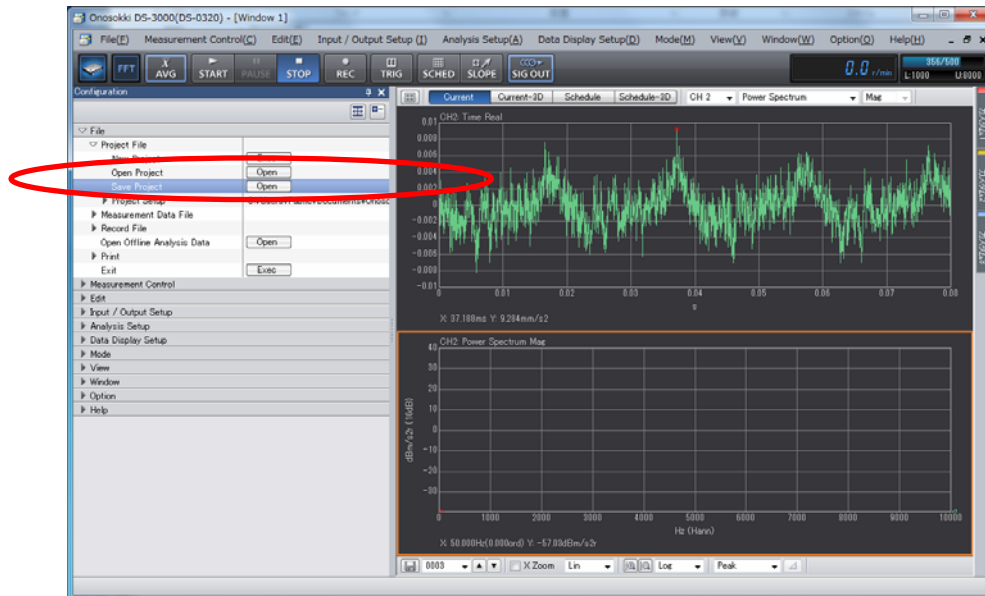

2) 测试项目的读入

点击[Configuration]窗内[File]-[Project File]-[Open Project]-[Open]键，开启文件读入设定窗。在文件读入设定窗内选择读入项目数据参数文件。

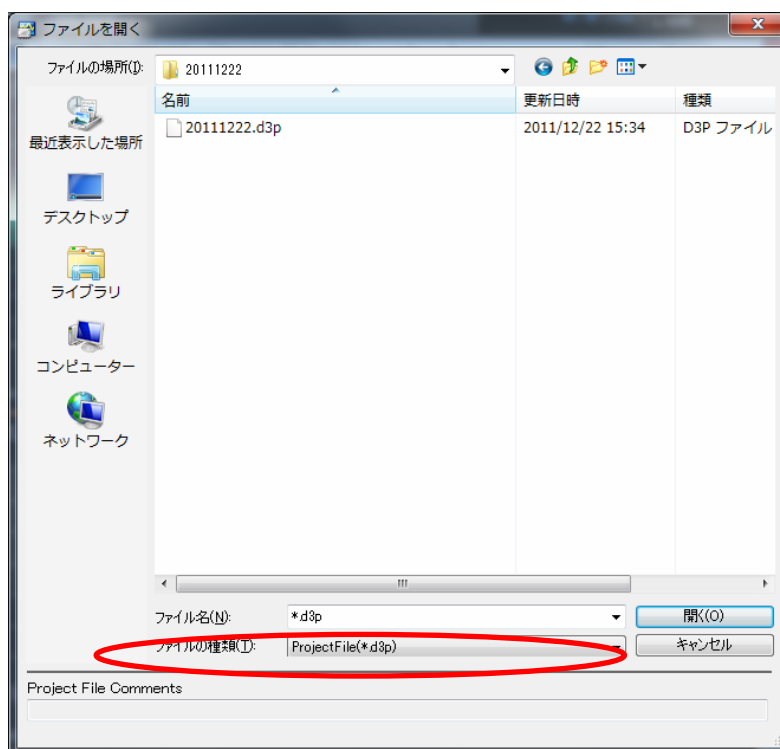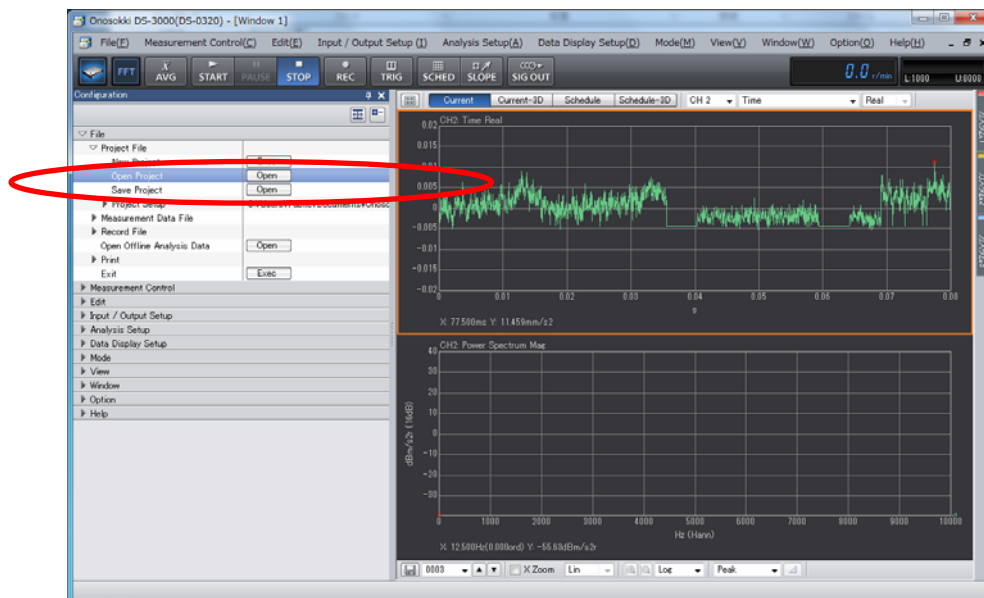


23 再起動時の起動モード設定

本システム起動時可根据设定以 3 种模式设置条件参数。

- 1) 上次测量处理结束时的设定状态[Last Used State]。
- 2) 新项目的初期设定状态[New Project]。
- 3) 指定测试项目的设定状态[Specified Project]。通过自动读入已保存的项目数据参数文件进行。使用这个模式时，需要事先指定项目数据参数文件。

起动模式的设定方法如下：

点击[Configuration]窗内[File]-[Project File]-[Startup Project State]项，选择起动模式。

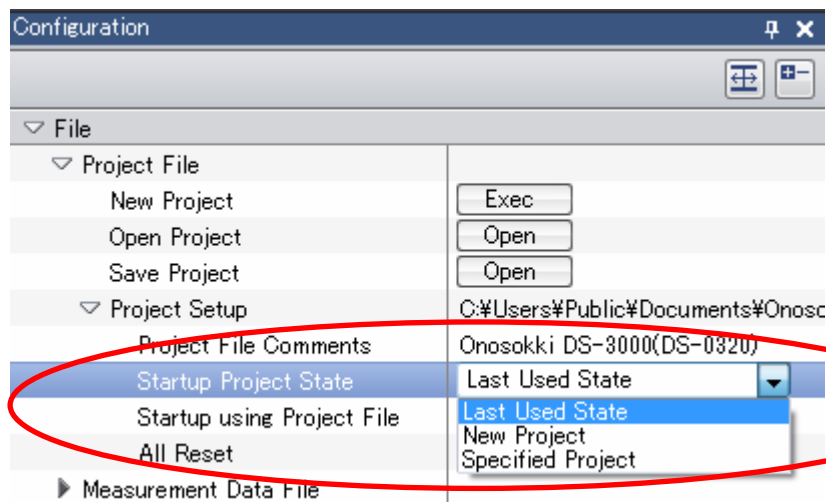


24 测试的结束

测试完成之后。请按以下步骤关闭软件及电脑。

1) 关闭测定软件

 点击主菜单的[File (F)]-[Exit (X)]项或[Configuration]窗内[File]-[Exit]-

[]键，关闭测定软件。

2) 测定软件关闭处理结束后，关闭 DS-3000 的本机电源。

3) 关闭电脑电源。

4) 拆卸系统的连接电缆及通信卡。

测试结束。