

**LA-2110、LA-2111、LA-5110、LA-5111、LA-5120 騒音計
時間率騒音レベル L_x の連続保存**

LA-2110、LA-2111、LA-5110、LA-5111、LA-5120 騒音計**時間率騒音レベル L_x の連続保存**

メモリー モード「AT-Lx」を使用して、10秒間の時間率騒音レベル L_x データを連続保存する方法を説明します。

L_x 測定では L_{01} 、 L_{05} 、 L_{10} 、 L_{50} 、 L_{90} 、 L_{95} 、LO（最小値）、HI（最大値）、AV（平均値）が同時に測定保存されます。

測定条件

動特性（時間重み特性）	FAST
周波数特性	A
測定時間	10s
Memory Mode	AT-Lx

操作手順**1. 出荷時の条件で起動**

〔2nd〕ボタンと〔CAL〕ボタンを同時に押しながら電源を ON します。この操作により、出荷時の設定条件で起動します。

電源 ON だけでの起動の場合は、前回電源を OFF したときの設定条件で立ち上がりますので注意下さい。


なお、ボタンを離すタイミングにより、画面に「CAL」または「2nd」の文字表示が残ることがあります。この場合、〔CAL〕ボタンを押すと「CAL」の文字が消え、〔2nd〕ボタンを押すと「2nd」の文字が消え、通常の測定画面に戻ります。

2. メモリーのクリアー

電源 OFF 後、〔FILTER FREQ ◀、▶〕ボタンを 2つ同時に押しながら電源 ON すると、全メモリーがクリアーザれて起動します。

3. 周波数特性と動特性の設定

初期設定では、「周波数特性：A 特性」、「動特性：FAST」になっています。設定条件を変更する場合は次の操作を行います。

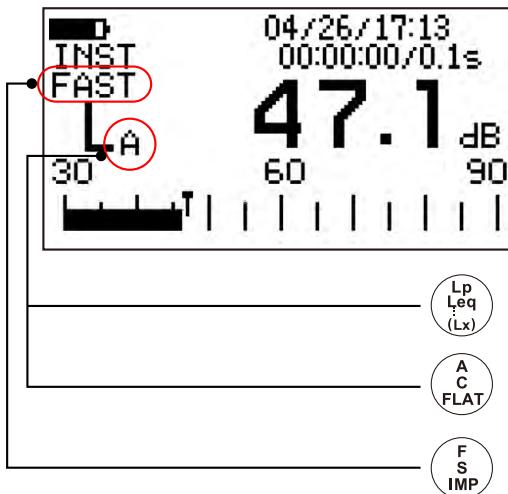

- 1. [A/C/FLAT] ボタンで周波数特性「A」、「C」、「FLAT (P)」を選択します。工場騒音では通常「A」特性に設定します。
- 2. [F/S/IMP] ボタンで動特性「FAST」、「SLOW」、「IMP(impulse)」を選択します。一般的は「FAST」がよく使われています。


4. 測定レンジの設定

〔 LEVEL 〕ボタンで測定レンジを測定に適したノーマルレンジ（例：30 ~ 90dB）に変更します。

5. 測定時間の設定


測定時間を 10s に設定します。

- 1. 画面右上の「2nd」文字が点灯している場合には、〔 2nd 〕ボタンを押し、「2nd」文字を消灯します。
- 2. 〔 MEAS TIME. 〕ボタンを何度か押し、測定時間を 10s に設定します。このボタンを押す毎に時間間隔が 0 1s 3s 5s 10s … の順に切り替わります。

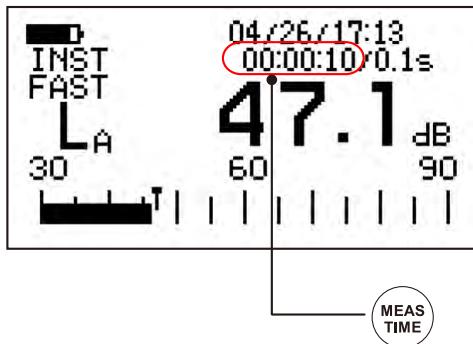


6. L_x (時間率騒音レベル) の試し測定

- 1. [START (RESET)] ボタンを押します。画面に「測定実行中」のマークが表示されます。10s 経過すると、「測定実行中」マークが消灯して、測定を自動停止します。

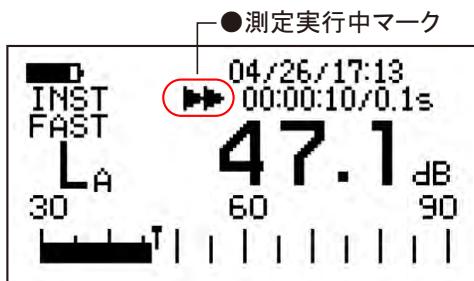


- 2. [LIST] ボタンを押し、リスト表示画面にします。
- 3. [Lp Leq ..(Lx)] ボタンを押し、時間率騒音レベルデータ (L_x) を表示します。このボタンを押す毎に測定項目が「瞬時騒音レベル LA L_{Aeq} L_X 瞬時騒音レベル LA」の順に切り替わります。

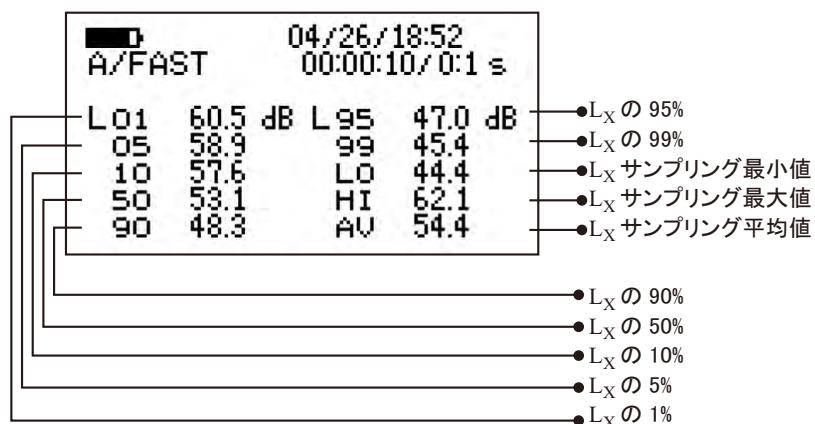

- 4. [LIST] ボタンを押し、通常測定 L_A 画面にします。

7. 「AT L_x」での連続測定 & 連続保存

- 1. [2nd] ボタンを押し、画面右上の「2nd」文字を表示した状態で、[Mem Mode] 青字ボタンを何度か押して、メモリーモードを「AT L_x」にします。

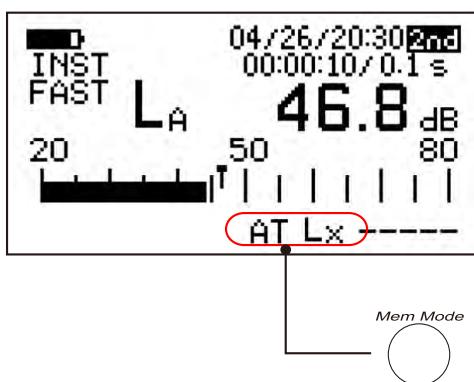

- 2. 画面右上の「2nd」文字を表示した状態で、[Store] 青字ボタンを押します。「STR」の文字が表示され、「2nd」文字が消灯し、保存が開始されます。なお、「STR」文字が表示されない場合は、測定のみ実行し、データ保存はされていませんので、ご注意ください。10 s 測定の経過時間が表示されます。

10 s 経つと測定データ L_x などを保存し、メモリー番号が自動で 1 つ繰り上がり、再び次の測定を開始し、ストアを終了させるまでこれを繰り返します。データは最大 6600 個の保存が可能です。メモリーが一杯になると自動停止します。なお、新たに保存を開始するとメモリー番号は 0001 番から上書き保存されますので、ご注意ください。



- 3. [2nd] ボタンを押し、画面右上に「2nd」文字を表示し、[Store] 青字ボタンを押します。「STR」の文字が消灯し、連続測定 & 連続保存は終了します。

8. 保存データの再生

保存したデータを再生するには、次の操作を行います。

- 1. [2nd] ボタンを押します。画面右上に「2nd」の文字が表示されます。
- 2. 「AT L_x 」モードのメモリー番号が表示されていることを確認します。表示されていない場合は、「2nd」文字を表示させた状態で、[Mem Mode] 青字ボタンを押し、メモリーモードを「AT L_x 」にします。
- 3. [Recall] 青字ボタンを押すと、画面上に「RCL」の文字が表示されます。
- 4. [2nd] ボタンを押し、画面右上の「2nd」の文字を消灯後、[LIST] ボタンを押してリスト画面表示にします。
- 5. [Lp Leq (L_x)] ボタンを何度か押し、時間率騒音レベル (L_x) を表示します。

		04/26/18:33
A/FAST	RCL	00:00:10/0.1 s
		AT L_x 000008
L_{01}	68.6 dB	L_{95} 43.0 dB
05	65.6	99 42.9
10	61.7	LO 42.9
50	49.2	HI 68.6
90	44.5	AV 57.2

- 6. [2nd] ボタンを押し、画面右上に「2nd」文字を表示し、「RCL」文字が表示された状態で [Address] 青字ボタンを押すとメモリー番号が変更され、そのデータが画面に再生されます。なお、データが保存されていないメモリー番号は表示されません。
- 7. [Recall] 青字ボタンを押します。「RCL」の文字が消灯し、連続測定 & 連続保存は終了します。
- 8. [2nd] ボタンを押して、画面右上の「2nd」文字を消灯しておきます。

9. 測定を繰り返す

測定を繰り返すには操作手順1から繰り返します。メモリーデータをクリアしないで新たに保存を開始するとメモリー番号は00001番から上書き保存され、上書きされないデータは残ってしまいますので、ご注意ください。全メモリーデータのクリアに関しては操作手順2を参照下さい。


■メモリーデータをパソコンで読む

メモリーに保存したデータは、ホームページのサンプルプログラムを使用して、RS232Cによりお使いのパソコンに読み込むことができます。

<LA-2110/2111/5110/5111/5120 騒音計用サンプルプログラム>

https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/freeprogram/download_top.htm

●サンプルプログラムのメモリー読込画面

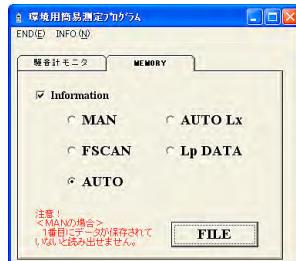

●等価騒音レベルデータを読み込み EXCEL で開いた例

周波数特性												
1	周波数特性A											
2	動特性	FAST										
3	測定開始時	00/01/05/01/21										
4	MEAS TIME	0.00010										
5	瞬時値データのモード	S										
6												
7	ADDRESS	Leq	LMX	LMN	LPK	L01	L05	L10	L50	L90	L95	L99
8	1	46.51	56.51	49.14	44.29	61.8	49.1	48.3	47.7	46.2	45.3	45.2
9	2	47.85	57.85	53.52	44.91	65.56	53.2	51.1	50.9	47	45.8	45.5
10	3	46.88	56.88	51.28	44.11	63.95	51.1	50	48.9	46	44.8	44.7
11	4	46.89	56.89	52.78	43.76	63.89	52.3	51.4	50.9	45.4	44.5	44.2
12	5	46.35	56.35	52.83	43.61	66.96	52.6	51.1	48.7	45.2	44.6	44.4
13	6	45.9	55.9	48.64	44.13	66.79	47.9	47.3	47	45.7	44.9	44.6
14	7	45.4	55.4	49.62	43.92	66.33	49.5	46.7	46.1	45.2	44.7	44.4
15	8	45.09	55.09	47	43.97	66.19	46.8	46.1	45.6	45	44.6	44.5
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

—以上—