### ONO SOKKI

# DS-0222 トラッキング解析



## 株式会社 小野測器

改訂:2006/09/19

### 位相トラッキング


ch1 & ch2 の位相トラッキングのデータを比較することで、<math>ch1 & ch2 の位相差を見ることになります。

位相トラッキングは、1 回転 1 パルスの信号でトリガーをかけます。トラッキングで使用する回転信号が 1 回転 1 パルスでしたら、その信号を分岐してコネクタ「EXT TRIG IN」に接続します。

トラッキングの基本的操作を行った後、以下の操作を続けて行います。なお、トラッキングの基本的操作は「DS-0222 トラッキング測定編」を参照ください。


#### (1) 入力 → トラッキングのページを開く

■ データ形式を パワースペクトル → **フーリエスペクトル** に切り替えます。

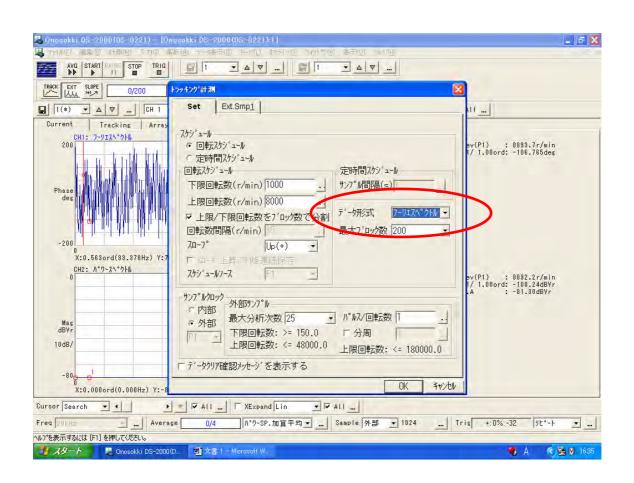


#### (2)入力 → トリガ設定のページを開く

- 入力源を リピート 、外部トリガ を選択し、信号にあわせて <u>AC/DC</u>を選択します。
- トリガレベル を調整します。

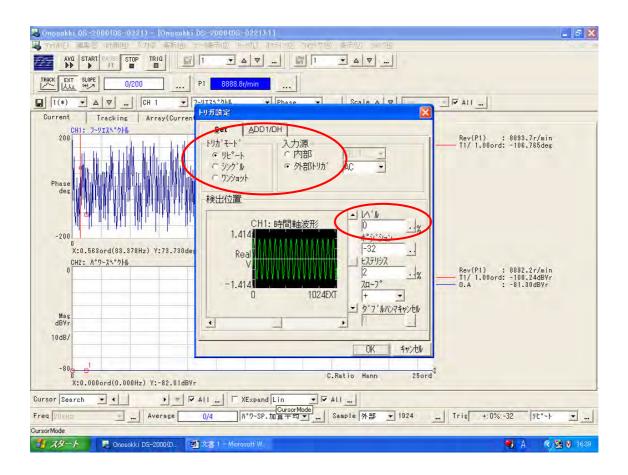


#### (3) 試験機を回転させて回転信号を入力します

**EXT ボタン** ON、 <u>トリガボタン</u>を ON にし、 <u>TRIG ボタン</u>のランプが点滅することを確認します。点滅しない場合は(2)のトリガレベルを再調整します。

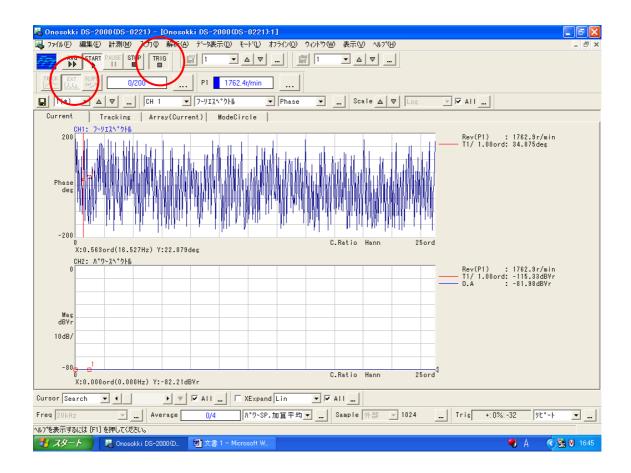


#### (4) データ表示 → データ入力源設定ページを開きます

- 2 画面表示の上画面、 $\underline{\mathsf{7-ULX}}$   $\underline{\mathsf{PHASE}}$   $\underline{\mathsf{ch}}$   $\underline{\mathsf{1}}$  を選択します。
- 同様に下画面も フーリエスペクトル、 PHASE ch2 を選択します。

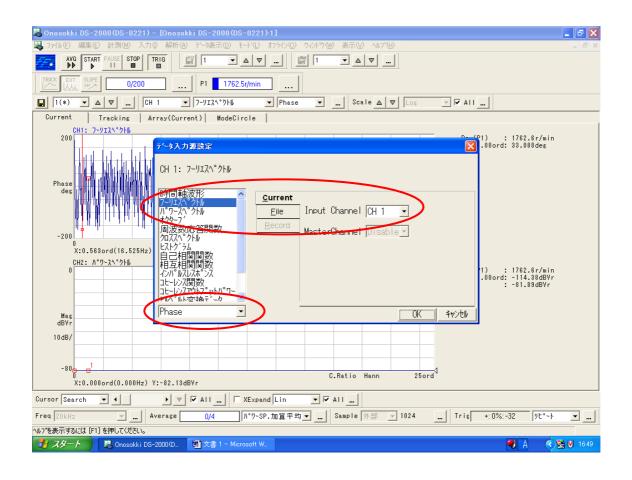


#### (5) データ表示を Curent にします

■ X 軸が次数、Y 軸が **Phase** 表示になっていることを確認します。

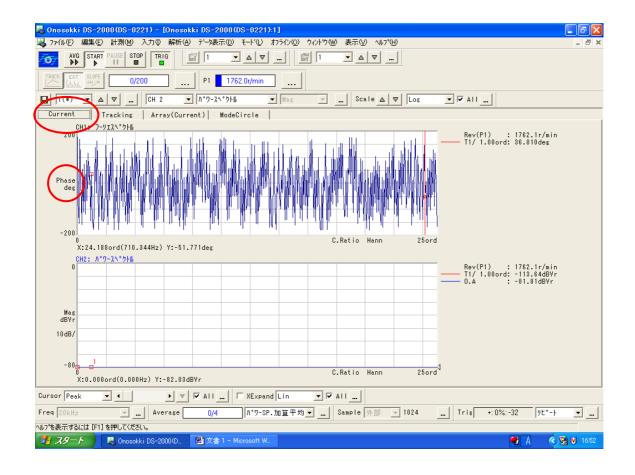


#### (6)回転速度を初期に戻します

- <u>TRACK</u>、<u>EXT</u>、<u>TRIG</u> ボタンを ON にし、<u>START</u> ボタンを押し、計測開始します。
- 回転速度を徐々に上昇させます。上限回転速度に達したら測定は自動で STOP します。

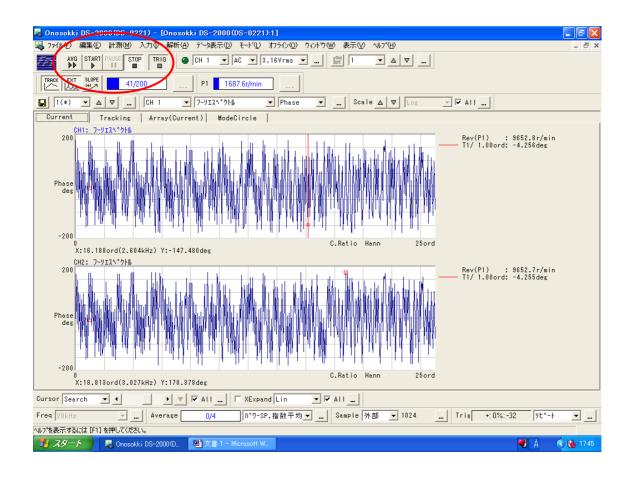


#### (7) Tracking に表示を変更します

■ X軸が回転速度、Y軸が設定次数の位相(Phase)表示になります。

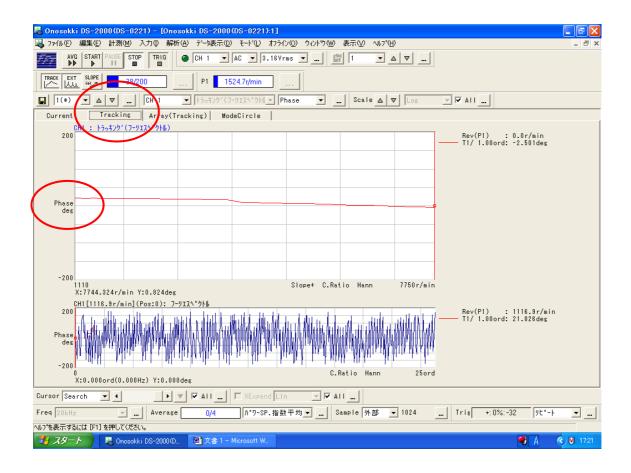

#### (8) データ表示 → 表示レイアウトのページを開きます

■ トラッキング ch1、ch2の2画面表示を選択します。また、同ページの <u>オーバーレ</u>イ <math>eON すると重ね書きします。

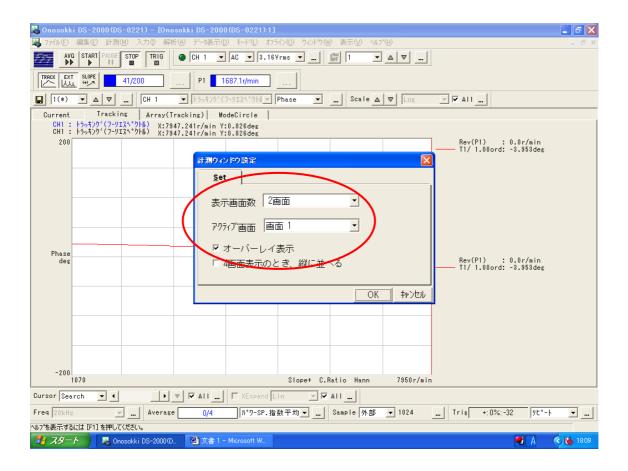

#### 2 画面表示

