

DS-0223 リアルタイムオクターブソフト

MI-1233 マイクロホンと MI-3110 プリアンプの単位校正の方法

株式会社 小野測器

ΟΝΟ ΣΟΚΚΙ

DS-0223 リアルタイムオクターブソフト MI-1233 マイクロホンと MI-3110 プリアンプの単位校正の方法

MI-1233 マイクロホン + MI3110 プリアンプを DS-2100 データステーションに直接接続する場合に、 SC-31000 音響校正器(音圧レベル 124dB、250Hz)を使って音圧レベル dBspl に単位校正する方法を説 明します。



SC-3100 音響校正器



MI-1233 マイクロホン + MI-3110 プリアンプ



DS-2100 シリーズデータステーション + DS-0223 リアルタイムオクターブソフト

操作手順

1. ファイルメニューから、〔入力〕 〔電圧レンジ設定〕 〔入力源設定〕を選択し、「入力」タ ブの各値を次のように設定します。設定が完了したら右下の「OK」ボタンをクリックします。

| 電圧レンジ | 20dB |
|-------|----------------|
| 入力源 | SENSOR (2.0mA) |
| オフセット | 0dB |
| タイプ | Log |

| Ch1: | 電圧レンショ 20dB | → 、 SENSOR(| オフセット (2.01 - OdB | 917° | |
|------|----------------|-------------------|----------------------|---------|--|
| >h2: | -10dB | - BNC | ✓ OdB | • Log • | |
| >h3: | -10dB | BNC | • OdB | • Log • | |
| >h4: | -10dB | BNC | ✓ OdB | ▪ Log ▪ | |



2. ファイルメニューから、〔入力〕 〔電圧レンジ設定〕 〔入力源設定〕を選択し、「時定数」タブ の各値を次のように設定します。なお、校正時は、アナログフィルタは「FLAT」として下さい。

| 時定数 | 125ms (FAST) |
|----------|----------------|
| アナログフィルタ | FLAT |

| 時定数 | アナログ フィルター | |
|--------------------|------------|---|
| Ch1: 125ms(Fast) 🔹 | Ch1: FLAT | - |
| Ch2: 125ms(Fast) 🔹 | Ch2: FLAT | • |
| Ch3: 125ms(Fast) 🔹 | Ch3: FLAT | • |
| Ch4: 125ms(Fast) 🔹 | Ch4: FLAT | - |

- 3. SC-3100 音響校正器に MI-1233 マイクロホンをしっかり装着し、SC-3100 の電源を ON します。
- 4. ファイルメニューから、〔入力〕 〔単位校正〕を選択し、「単位 / 校正設定」ボックスで、各値を次のように設定するとともに、「校正可」をチェックします。「校正」ボタンをクリックすると、
 "Waiting"が点滅表示され、設定が終了すると、"X:Allpass Y:124B"と表示されます。

| Ch | 1 |
|-------|---------|
| 表示データ | INST |
| 平均時間 | 10s |
| 校正バンド | ALLPASS |
| 表示上限 | 130dB |
| 校正タイプ | dB/SP |
| 単位名 | spl |
| 値 | 124 |



最後に、右下の「OK」ボタンをクリックします。



5. ファイルメニューから、〔データ表示〕 〔Y軸スケール〕 〔XY軸スケール設定〕を選択し、 「Y軸」タブの各値を次のように設定します。設定が完了したら右下の「OK」ボタンをクリック します。

| 上限レベル | 130dB |
|-------|-------|
| レンジ | 100dB |

| 表示レヘール- | 130dB | - | | |
|---------|-------|---|--|--|
| L79" | 100dB | - | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. ファイルメニューから、〔データ表示〕 〔カーソル設定〕 〔カーソル〕 〔カーソルモー ド=Search 〕を選択し、カーソルを AllPass に合わせます(マウスクリックまたは左右キー操作)。

次図は校正信号を 1/3 オクターブで測定したデータです。測定画面でも、測定画面でも、X 軸 Allpass、Y 軸: 124dB になっていること確認します。





- 7. SC-3100 音響校正器の電源を OFF にします。以上で、校正は完了です。
- 8. 入力信号に適した電圧レンジを設定します(上記項目1を参照)。
- 9. 各種測定条件を設定し、測定を行います。

以上