ONO SOKKI

DS-2000 マルチチャンネルデータステーション 簡易操作手順書


サーボ解析編



株式会社 小野測器

DS-0242型サーボアナライザショートフォーム オペレーション(Log Sweepの場合)

1. 画面左上【Ch No.】を"2"にする。

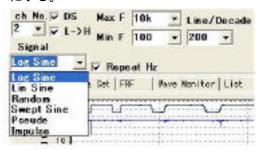

- 2 .【DS】のチェックボックス ☑ が ☑ になっていることを確認
- 3.【Signal】設定を"Log Sine"にする。
- 4.【L H】のチェックボックスの選択 ☑ でL H方向へSWEEP, □ でH L方向へSWEEP
- 5.【Max f】で上限周波数を設定,【Min f】で下限限周波数を設定
- 6. 【Line/Decade】でディケード(10倍)当たりの分解能を指定(最大500)
- 7. 【Para Set】のタグを開いて

【Condition】の枠内に適当なコメントを入れる。



【Log Sine/Lin Sine】の【Average】(加算回数)に適当な値を入れる。




【Auto Range】の【Auto Range On】のチェックボックスを図。

【Output Signal】の【Amp】に必要な電圧値を入力。必要があれば【Offset】を設定 【Taper ON】のチェックボックスを☑。

8.【FRF】のタグを開いて



9. 画面右上【Start】

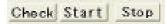

10. ナイキスト線図上で共振点で丸を描かず,四角くなる等の分解能不足の場合は,ボード線図上で不足の位置までカソール移動して"右クリック"。 分解能不足が改善される。この分解能を拡大した位置は記憶しているので【Repeat Hz】☑で再測定の際のその位置は始めから分解能を拡大して測定。

▼ Repeat Hz

11.表示变更



【X-Log】☑ で横軸"Log",□ で横軸"Lin"

【Y-Auto】 で縦軸(全ての画面の)自動スケーリング,□ でマニュアルスケーリングマニュアルスケーリング:各画面の左枠をクリック出てきた画面で設定。

【Y Lin】☑ で縦軸 "Lin", □ で"Log"

【Coherence】☑ でボード線図上にコヒレンス関数を表示。□ で非表示 非表示の場合は【 Phase Overlap】☑ でゲインと位相の重ね合わせ表示

▼ Phase Overlap

位相アンラップ表示は下記チェックボックスを 🖸

☐ Ph-Unlap

【Phase】☑ で位相データを表示。□ で非表示

【Nicols】 ☑ で画面右ナイキスト表示用画面にニコルス線図を表示。 □ でナイキスト線図表示 【±180】 ☑ で位相表示範囲を±180°にする。 □ で+360°~0°表示にする。

【Nyquist】☑ 右画面でナイキスト線図表示。ここが □ で更に【Nicols】□ の時は右画面が2チャンネルのパワースペクトル表示(青: Ch 1 , 赤: Ch 2) 更にこの時【Inst Pc☑er】 時には加算しない現在のパワースペクトルを横軸:リニア,周波数レンジ固定で表示

【 /dt 】☑ で微積分実行 (⊙dt:1次微分, ⊙ dt2:2次微分, ⊙ : 1階積分,⊙ : 2階積分)

【1/H】☑ は求めた周波数応答関数の逆数計算(入出力を入れ替えることに相当)

【0 C】

図 は測定された開ループ周波数応答関数を閉ループ周波数応答関数へ変換する。


【C O】☑ は測定された閉ループ周波数応答関数を開ループ周波数応答関数へ変換する。

【C.C.P】 コールコールプロット計算(位相のみひっくり返す)実行


【H2】 ☑ H2計算を実行, □ H1計算を実行(H1,H2の詳細は別紙資料を参照)

周波数応答関数のリアル・イマジナリー表示

【Wave Monitor】のタグを開く,【Nyquist】□,【Nicols】□ にすると右下がリアル・イマジナリー表示になる。赤:リアル,青:イマジナリー

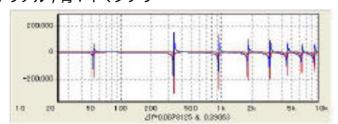

- 12.X軸拡大:ボード線図上,時間波形上の左上 右下へドラッグで拡大,右上 左下で元に戻す。
- 13.カソールの微細移動:所定位置で "alt " クリック,カソールを動かしたい方向でクリック。解除は再度 "alt " クリック
- 14. ポイントリスト: 【Point List】のタグを開く。波形上任意位置で "alt " 左クリック。左側白い画面の欄にリスト,波形上に赤いポイントが表示される。このクリアは "alt " 右クリック

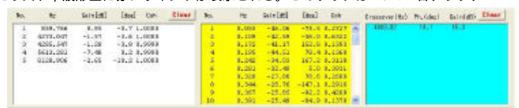


15.ゲイン余裕・位相余裕表示:【Point List】のタグ内の波形で,その波形が0dB点を横切る点の左側

で "shift" クリック。右の青い画面で , 【Crossover(Hz)】: クロスオーバー周波数 , 【Ph.(deg)】: 位相余裕 , 【Gain(dB)】: ゲイン余裕が表示される。

16.メモリー:【Memory】タグを開く。画面に記憶したい波形を出して,右メモリー番地 □ で決めて, 【Store】;最大8データ記憶可



記憶波形領域でダブルクリック 各属性表示(位相、ゲイン等)される。

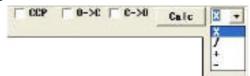

18.3Ch, 4Chでの使用方法:画面左上【Ch No.】を"3"或いは"4"にする。



【FRF】タグ内での表示切り替えは,上中央の【Disp.Ch】で行う。(【List】の際のチャンネル切替もこれで行う)



同時表示させるには【FRF Mult】のタグを開く。3Ch の時:左;1-2 の周波数応答関数,右;1-3 の周波数応答関数。4Ch の時:左上;1-2 の周波数応答関数,左下;1-3 の周波数応答関数,右上;1-4 の周波数応答関数になる。

19. データの保存・再生 (バイナリーデータ)

左上のメニューの【 File 】をクリック

【File】 【Open】 【FRF】 : FRFの再生

【condition】 :解析条件の再生

【FRF+Wave】 : FRF・時間波形の再生【Memory FRF】 : メモリーFRFの再生【Calculated FRF】 : 計算結果FRFの再生

【Save】 【FRF】 : FRFの記憶

【condition】 :解析条件の記憶

【FRF+Wave】 : FRF・時間波形の記憶【Memory FRF】 : メモリーFRFの記憶【Calculated FRF】 : 計算結果FRFの記憶

20. CVS(カンマ区切り)ファイルの記憶(再生は EXCEL等で行う)

左上のメニューの【 File 】 【CVSファイル】をクリック

【CVSファイル】 【FRF(Display Ch)】:表示しているFRFの記憶

【FRF (All Ch) 】 :3,4チャンネル時,全FRFの記憶

【Memory FRF】 : メモリーFRFの記憶 【Calculated FRF】 : 計算結果FRFの記憶

【FRF(List, Margin)】 : ピーク・ポイントリスト, 位相余裕・ゲイン余裕の記憶

21. 図のビットマップ等での記憶:記憶したい画面上で "Control"クリック。画面指示に従って記憶